



Инструкция по эксплуатации

Штукатурная машина G 4 X Standard

Часть 2 - Сертификат соответствия ЕС

Обзор - эксплуатация и сервисное обслуживание



Номер артикула инструкции по эксплуатации 00 42 69 42

Номер артикула машины: 00 23 84 74

Номер артикула машины: 00 40 21 68

Номер артикула машины: 00 41 41 94

Номер артикула машины: 00 41 41 97

Номер артикула машины: 00 41 42 24

Номер артикула машины: 00 41 42 27

Номер артикула машины: 00 41 42 36

Номер артикула машины: 00 42 38 48

Номер артикула машины: 00 42 40 73

Номер артикула машины: 00 42 40 81

Номер артикула машины: 00 42 51 00

Номер артикула машины: 00 42 58 23



Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!

© Knauf PFT GmbH & Co.KG
А/я: 60 97343 И phofen
Einersheimer Straße 53 97346 И phofen
Германия

Тел.: +49 (0) 93 23/31-760
Факс: +49 (0) 93 23/31-770
Горячая линия тех. службы: +49 9323 31-1818

info@pft-iphofen.de
Интернет: www.pft.eu

Содержание

1 Сертификат соответствия ЕС	6
2 Проверка	7
2.1 Проверка оператором	7
2.2 Периодические проверки	7
3 Общие положения	8
3.1 Информация к инструкции по эксплуатации	8
3.2 Сохранение инструкции для дальнейшего использования	8
3.3 Составные части	8
3.4 Перечень запасных деталей	8
4 Технические характеристики.....	9
4.1 Общие сведения	9
4.2 Параметры подключения	9
4.3 Условия эксплуатации	9
4.4 Мощностные характеристики блока насоса D6-3	10
4.5 Мощностные характеристики блока насоса D4-3	11
4.6 Мощностные характеристики блока насоса R8-1,5	11
4.7 Уровень звуковой мощности	11
4.8 Вибрация	11
5 Габаритный чертеж	12
6 Фирменная табличка.....	12
7 Подтверждение контроля качества	12
8 Устройство	13
8.1 Обзор.....	13
9 Описание узлов.....	14
9.1 Бункер для материала.....	14
9.2 Распределительный шкаф, № артикула 00 23 85 17	14
9.3 Смесительная башня с приводом и насосом	15
9.4 Водопроводная арматура	15
9.5 Воздушный компрессор K2 N с мембранным выключателем	15
10 Вводы	16
11 Режимы эксплуатации.....	16
11.1 Переключатель подающего барабана	16
11.2 Переключатель насоса для поддержания давления.....	16
12 Вспомогательное оборудование	17
13 Использование по назначению:	
арматурный блок.....	18
13.1 Назначение арматурного блока	18
13.2 Назначение магнитного клапана	18
13.3 Назначение расходомера	18
14 Использование по назначению:	
воздушный компрессор	19
14.1 Назначение воздушного компрессора.....	19
14.2 Предохранительные устройства: воздушный компрессор.....	20
14.3 Общие указания по установке воздушного компрессора	20
14.4 Горячая поверхность воздушного компрессора	20
15 Описание насоса для поддержания давления PFT (вспомогательное оборудование)	21
15.1 Область применения насоса для поддержания давления	21
15.2 Надлежащее использование оборудования	21
16 Подготовка промежуточного насоса (вспомогательное оборудование)	22
17 Первый ввод в эксплуатацию насоса для поддержания давления	22
17.1 Ввод в эксплуатацию насоса для поддержания давления.....	22
18 Описание модели G 4 X Standard	23

Содержание

18.1 Принцип работы G 4 X Standard	23	32 Контроль за машиной	35
18.2 Описание принципа работы модели G 4 X Standard	24	33 Ввод машины в эксплуатацию	36
18.3 Сфера применения.....	24	33.1 Проверка консистенции раствора	36
19 Материал	24	33.2 "Горячий" старт машины	36
19.1 Текущесть / свойства подачи	24	34 Рукава для подачи раствора.....	37
20 Манометр давления раствора.....	25	34.1 Подготовка рукавов для подачи раствора	37
21 Правила техники безопасности	25	34.2 Подключение рукава для подачи раствора	37
22 Транспортировка, упаковка и хранение .	25	35 Обеспечение сжатым воздухом	38
22.1 Правила техники безопасности при транспортировке	25	35.1 Подключение воздушного шланга....	38
22.2 Проверка поставки	26	35.2 Подключение растворного пистолета	38
22.3 Транспортировка	26	35.3 Включение воздушного компрессора	38
22.4 Транспортировка при помощи автомобиля малой грузоподъемности	27	36 Нанесение раствора.....	39
22.5 Транспортировка отдельных частей	27	36.1 Открытие воздушного крана растворного пистолета.....	39
23 Упаковка.....	28	36.2 Прерывание работы	40
24 Эксплуатация.....	28	36.3 При длительных перерывах в работе	40
24.1 Безопасность	28	36.4 Отключение воздушного компрессора	40
25 Предохранительное устройство.....	29	37 Дистанционное управление	41
26 Подготовка машины.....	29	37.1 Работа с дистанционным управлением	41
27 Подключение электропитания 400 В	30	38 Аварийный останов: аварийный выключатель	41
27.1 Проверка отдельных соединительных штекеров	30	38.1 Аварийный выключатель	41
27.2 Подключение воды.....	31	39 Меры в случае прерывания энергоснабжения	42
27.3 Подключение воды из водного резервуара.....	31	39.1 Главный выключатель в положении „0“	42
28 Включение G 4 X	32	39.2 Сброс давления раствора	42
28.1 Ввод машины в эксплуатацию	32	40 Меры по устранению неполадок	43
28.2 Регулировка уровня воды.....	32	40.1 Действия в случае неполадок.....	43
28.3 Увлажнение зоны смешивания	33	40.2 Индикаторы неполадок	44
29 Манометр давления раствора.....	33	40.3 Нарушения в работе	44
30 Опасная для здоровья пыль	33	40.4 Безопасность.....	44
30.1 Система пылеудаления G 4	34	40.5 Таблица неисправностей	45
31 Загрузка сухого материала в машину.....	34		

Содержание

40.6 Признаки закупоривания рукавов:	47	43.1 Откидывание смесительной башни	55
40.7 Возможные причины:	48	43.2 Стяжка насоса	55
40.8 Повреждение рукава для подачи раствора	48	44 Отключение G 4 X.....	56
41 Устранение закупоривания рукава	48	45 Меры в случае угрозы замерзания	56
41.1 Изменение направления вращения привода насоса при закупоривании рукавов	49	45.1 Сушка водопроводной арматуры продуванием	57
41.2 Закупорку устраниить не удалось	49	45.2 Включение воздушного компрессора.....	57
41.3 Включение машины после устранения закупорки	50	46 Техническое обслуживание	58
42 Конец работы / очистка машины	50	46.1 Безопасность	58
42.1 Опорожнение смесительной башни .	50	46.2 Удаление соединительного кабеля	58
42.2 Блокировка от повторного включения.....	51	46.3 Защита окружающей среды.....	59
42.3 Очистка G 4 X	51	46.4 План обслуживания	59
42.4 Отсоединение рукава подачи раствора	51	46.5 Работы по техобслуживанию	60
42.5 Очистка рукава подачи раствора	52	46.6 Предохранительный клапан воздушного компрессора	62
42.6 Отсоединение водяного шланга.....	52	46.7 Установка стопорного рычага.....	62
42.7 Очистка смесительной башни	53	46.8 После проведения технического обслуживания	62
42.8 Установка очистителя смесительной башни	53	47 Демонтаж	63
42.9 Установка очистителя смесительной башни	53	47.1 Безопасность	63
42.10 Установка смесительной спирали..	54	47.2 Демонтаж.....	64
42.11 Очистка бункера для материала	54	48 Утилизация	64
43 Замена / очистка насоса	55	49 Индекс	65

1 Сертификат соответствия ЕС

Фирма: Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53

97346 Ипхофен

Германия

со всей ответственностью заявляет, что машина:

Тип машины: **G 4 X**

Вид прибора: Штукатурная машина

Серийный номер:

Гарантированный уровень звуковой мощности: 95 дБ

соответствует требованиям следующих директив ЕС:

- Директива по шуму работающих под открытым небом машин (**2000/14/EG**),
- Директива по машиностроению (**2006/42/EG**),
- Директива по электромагнитной совместимости (**2004/108/EG**).

Процедура оценки соответствия требованиям Директивы по шуму работающих под открытым небом машин 2000/14/EG:

Внутренний технологический контроль согл. разделу 14, абзац 2 и приложению V.

Настоящий сертификат подтверждает качество машины в том состоянии, в котором она была отгружена производителем. Документ не имеет отношения к установленным конечным потребителем компонентам и/или предпринятым вмешательствам. Сертификат теряет свою силу в случае внесения изменений в конструкцию машины без разрешения производителя.


Уполномоченный на составление соответствующей технической документации:

Инженер-экономист Михаэль Дуэлли (Michael Duelli), Einersheimer Straße 53, 97346 Ипхофен.

Техническая документация находится на хранении:

Knauf PFT GmbH & Co.KG, технический отдел, Einersheimer Straße 53, 97346 Ипхофен.

Ипхофен,

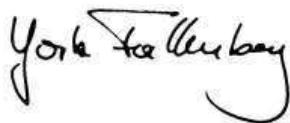

Дата и место составления

Подпись

Д-р Йорк Фалькенберг (Dr. York Falkenberg)

Директор

Данные подписавшего лица

2 Проверка

2.1 Проверка оператором

- Перед началом каждой рабочей смены оператор обязан проверить эффективность работы управляющих и предохранительных устройств, а также правильность размещения защитных приспособлений.
- Во время эксплуатации строительной техники оператор контролирует ее состояние.
- При обнаружении нарушений в работе предохранительных устройств или других неполадок, влияющих на эксплуатационную безопасность, следует немедленно известить ответственного сотрудника.
- При наличии нарушений, представляющих угрозу безопасности людей, следует остановить строительную технику до устранения нарушения.

2.2 Периодические проверки

- В зависимости от условий эксплуатации и производственного режима, но не реже одного раза в год, строительные машины подлежат проверке компетентным специалистом на эксплуатационную безопасность.
- Экспертиза напорных резервуаров производится согласно соответствующим предписаниям.
- Результаты проверки должны быть подтверждены документами, которые следует сохранять до следующей проверки.

3 Общие положения

3.1 Информация к инструкции по эксплуатации

В настоящей инструкции содержатся важные указания по эксплуатации установки. Основным условием безопасной работы является соблюдение всех указаний по технике безопасности и инструкций по эксплуатации.

Кроме того, следует соблюдать рекомендации по предотвращению несчастных случаев и общие правила техники безопасности, действующие в вашем регионе.

Перед началом любых работ внимательно изучите инструкцию по эксплуатации! Данное руководство является неотъемлемой частью оборудования, должно храниться в непосредственной близости от него и быть доступным для персонала в любое время.

При передаче машины третьим лицам руководство по эксплуатации передается вместе с ней.

Приведенные в инструкции изображения служат для лучшего понимания ее содержания, при этом могут быть выполнены не в масштабе; между изображениями и фактической конструкцией установки могут быть незначительные отличия.

3.2 Сохранение инструкции для дальнейшего использования

Инструкция по эксплуатации должна сохраняться в течение всего срока службы изделия.

3.3 Составные части

Инструкция по эксплуатации состоит из двух частей:

- Часть 1: Безопасность

Общие правила техники безопасности для смесительных/нагнетательных насосов

Номер артикула: 00 43 36 01

- Часть 2: Обзор - эксплуатация и сервисное обслуживание(данная инструкция).

Для обеспечения безопасной эксплуатации машины следует изучить и соблюдать указания обеих частей. Обе части являются составляющими одной инструкции по эксплуатации.

3.4 Перечень запасных деталей

Перечень запасных деталей вы найдете по адресу: www.pft.eu.

4 Технические характеристики

4.1 Общие сведения

	Параметр	Значение	Ед. изм.
Вес компонентов	Вес прибл.	312	кг
	Длина	1200	мм
	Ширина	720	мм
	Высота	1530	мм
Размеры воронки	Параметр	Значение	Ед. изм.
	Вес привода насоса с упорным буртиком	51	кг
	Вес модуля смесительного насоса в комплекте	81	кг
	Вес модуля бункера	156	кг
	Вес воздушного компрессора	24	кг
Подвод воды	Параметр	Значение	Ед. изм.
	Высота заполнения	910	мм
	Объем бункера	145	л
	Емкость воронки с насадкой	200	л

4.2 Параметры подключения



Рис. 1: Защитный выключатель электродвигателя

	Мощность	Заданное значение	Наименование
Подающий барабан	0,75 кВт	2,2 А	Q4
Привод насоса	5,5 кВт	11 А	Q5
Компрессор	0,9 кВт	1,8 А	Q7
Водяной насос	0,5 кВт	1,7 А	Q3
Подвод воды	Параметр	Значение	Ед. изм.
	Мин. рабочее давление	2,5	бар
	Подключение	3/4	дюйма

4.3 Условия эксплуатации

	Параметр	Значение	Ед. изм.
Окружающая среда	Температурный диапазон	2-45	°C
	Относительная влажность воздуха, макс.	80	%

Продолжительность эксплуатации

Параметр	Значение	Ед. изм.
Максимальная продолжительность непрерывной эксплуатации	8	часов

Электрическая часть

Параметр	Значение	Ед. изм.
Напряжение, трёхфазный ток 50 Гц	400	В
Максимальное потребление тока	32	А
Максимальное потребление мощности прибл.	7,2	кВт
Защита предохранителями, не менее	3 x 25	А
Число оборотов привода насоса, прибл.	385	об./мин.
Число оборотов привода подающего барабана	28	об./мин.

4.4 Мощностные характеристики блока насоса D6-3**Мощность насоса D6-3**

Параметр	Значение	Ед. изм.
Производительность, прибл.	22	л/мин. при 385 об./мин.
Максимальное рабочее давление	30	бар
Максимальная зернистость	3	мм
Дальность подачи*, макс. при 25 мм Ø	30	м
Дальность подачи*, макс. при 35 мм Ø	50	м
Мощность компрессора	0,25	Нм³/мин.

Мощность компрессора K2 N

* Ориентировочное значение, зависящее от величины напора, состояния и конструкции насоса, качества, состава и консистенции раствора

4.5 Мощностные характеристики блока насоса D4-3

Мощность насоса D4-3 1/2 мощности	Параметр	Значение	Ед. изм.
	Производительность, прибл.	12	л/мин. при 385 об./мин.
	Максимальное рабочее давление	30	бар
	Максимальная зернистость	4	мм
	Дальность подачи*, макс. при 25 мм Ø	30	м
	Дальность подачи*, макс. при 35 мм Ø	50	м

* Ориентировочное значение, зависящее от величины напора, состояния и конструкции насоса, качества, состава и консистенции раствора

4.6 Мощностные характеристики блока насоса R8-1,5

Мощность насоса R8-1,5	Параметр	Значение	Ед. изм.
	Производительность, прибл.	77	л/мин. при 385 об./мин.
	Максимальное рабочее давление	15	бар
	Максимальная зернистость	8	мм
	Дальность подачи*, макс. при 35 мм Ø	80	м

* Ориентировочное значение, зависящее от величины напора, состояния и конструкции насоса, качества, состава и консистенции раствора

4.7 Уровень звуковой мощности

Гарантийный уровень звуковой мощности Lwa

95 дБ (A)

4.8 Вибрация

Средне-взвешенное значение ускорения, которому подвержены верхние части машины, составляет <2,5 м/с²

5 Габаритный чертеж

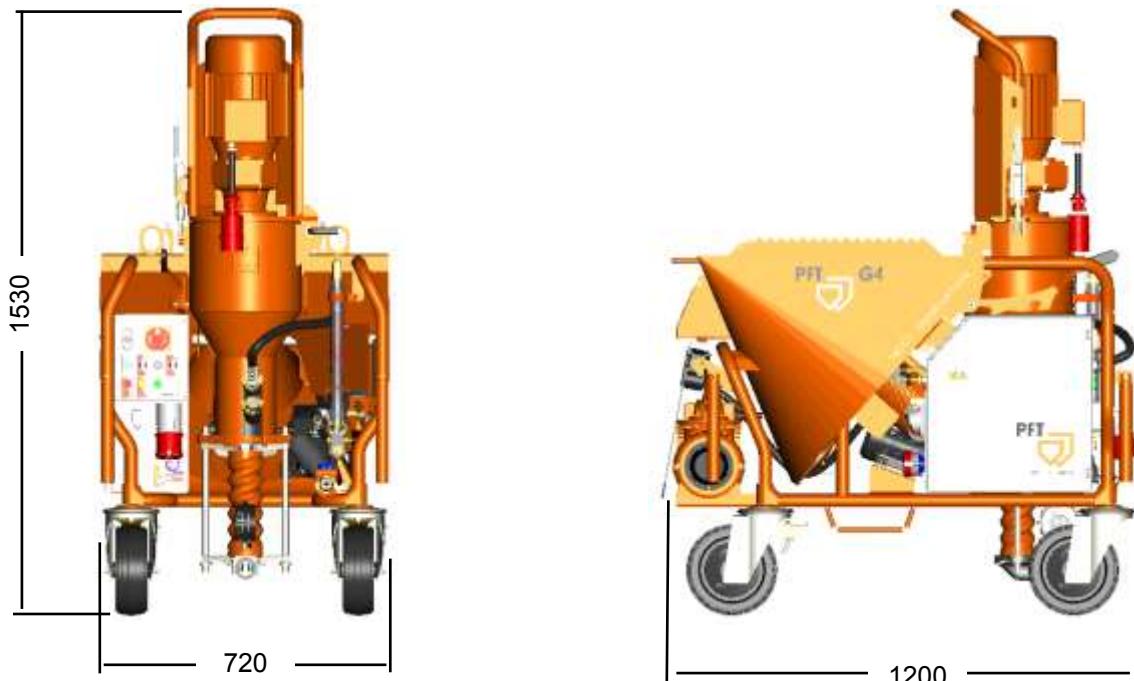


Рис. 2: Габаритный чертеж

6 Фирменная табличка



Рис. 3: Фирменная табличка

Фирменная заводская табличка находится справа в нижней части бункера материала и содержит следующие данные:

- Производитель
- Тип
- Год производства
- Номер машины
- Допустимое рабочее давление

7 Подтверждение контроля качества



Рис. 4: Подтверждение контроля качества

Наклейка, подтверждающая контроль качества, содержит следующие данные:

- CE - знак соответствия директивам ЕС
- Серийный номер
- Подпись контролера
- Дата контроля

8 Устройство

8.1 Обзор

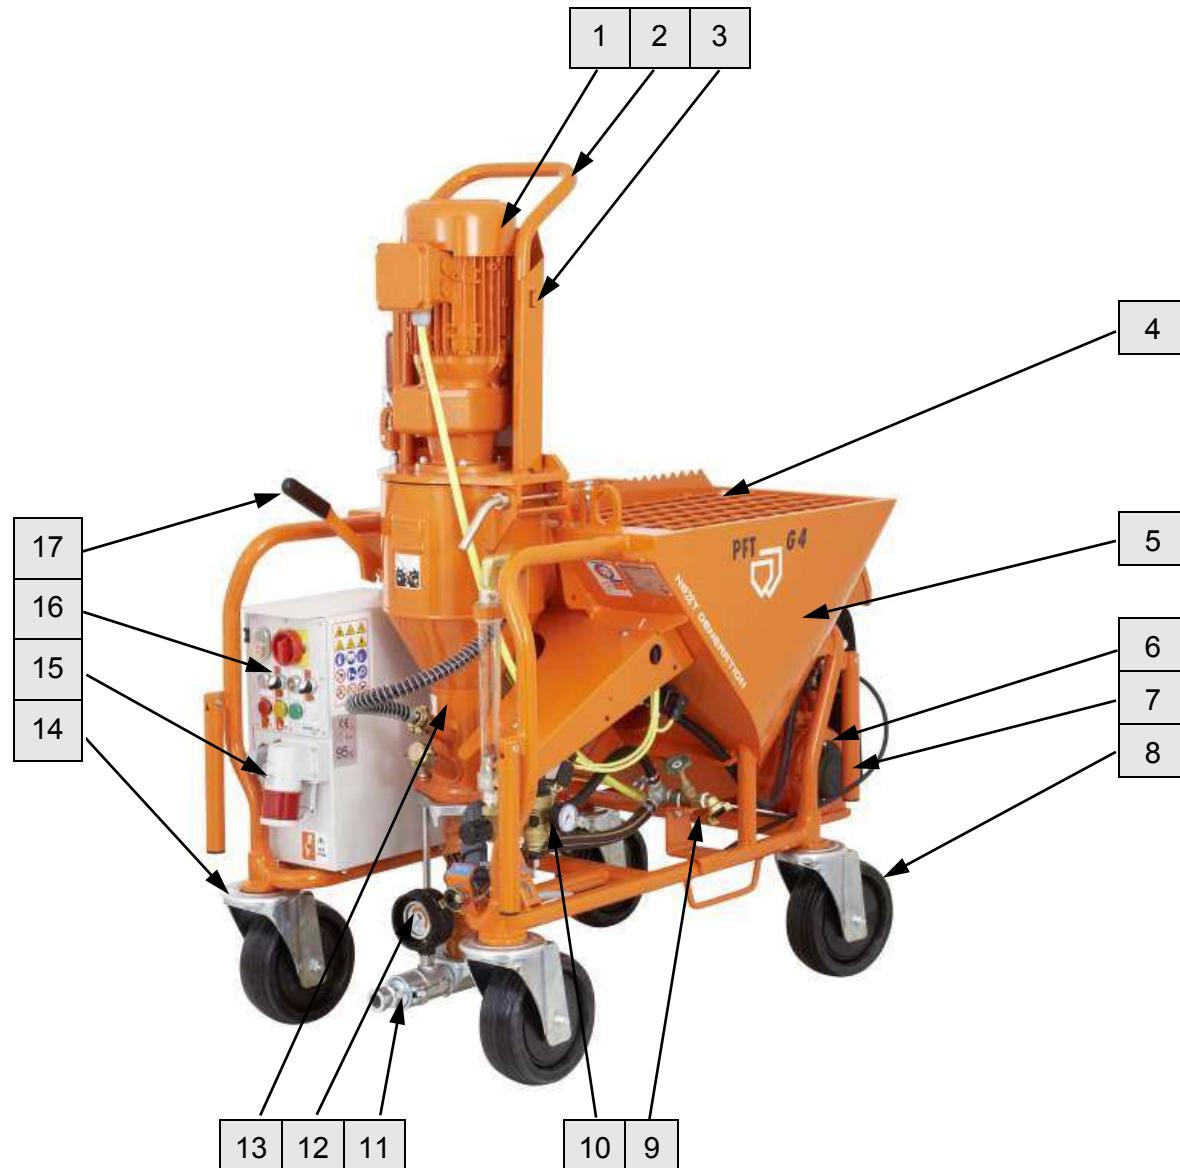


Рис. 5: Обзор узлов

- | | |
|--|--|
| 1. Привод насоса | 10. Водопроводная арматура |
| 2. Защитная скоба привода | 11. Подключение рукава для выдачи раствора |
| 3. Дефлектор | 12. Манометр давления раствора |
| 4. Защитная решетка с разрывателем | 13. Смесительная башня |
| 5. Бункер для материала | 14. Направляющий ролик |
| 6. Мощность воздушного компрессора K2 N | 15. Подключение к источнику тока в распределительном шкафу |
| 7. Ручка для переноса | 16. Распределительный шкаф |
| 8. Направляющий ролик с двойным тормозом | 17. Стопорный рычаг |
| 9. Водозаборный вентиль | |

9 Описание узлов

Штукатурная машина PFT G4 состоит из следующих основных компонентов:


9.1 Бункер для материала



Рис. 6: Бункер для материала

- Бункер для материала с рамой и защитной решеткой


9.2 Распределительный шкаф, № артикула 00 23 85 17

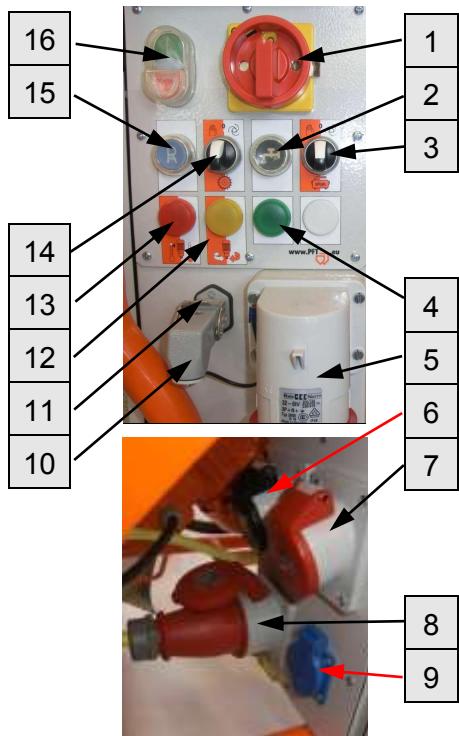

- Распределительный шкаф
- 1. Главный поворотный выключатель, одновременно аварийный выключатель
- 2. Кнопка подачи воды
- 3. Переключатель режимов водяного насоса: ручной - 0 - автоматический
- 4. Зеленая лампа-индикатор включения.
- 5. Подключение силового кабеля 32 А
- 6. СЕЕ-разъем внешний 4x16 А для водяного насоса
- 7. СЕЕ-разъем внешний 4x16 А для воздушного компрессора
- 8. СЕЕ-разъем внешний 7x16 А для привода насоса
- 9. Штепсельная розетка с заземляющим контактом 230 В
- 10.Разъем-заглушка для кабеля дистанционного управления
- 11.Разъем дистанционного управления
- 12.Желтая лампа-индикатор неправильного направления вращения
- 13.Красная лампа-индикатор срабатывания защитного выключателя электродвигателя
- 14.Переключатель подающего барабана
- 15.Кнопочный выключатель реверса
- 16.Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ машины (управляющее напряжение)

Рис. 7: Распределительный шкаф


9.3 Смесительная башня с приводом и насосом

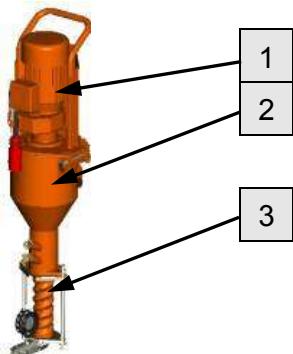

1. Привод насоса 5,5 кВт
2. Смесительная башня G 4 X с нагнетательным фланцем
Резиновая зона смешивания со сменным фланцем
3. Блок насоса D6-3
Блок насоса D4-3
Блок насоса R8-1,5

Рис. 8: Смесительная башня с приводом и насосом

9.4 Водопроводная арматура

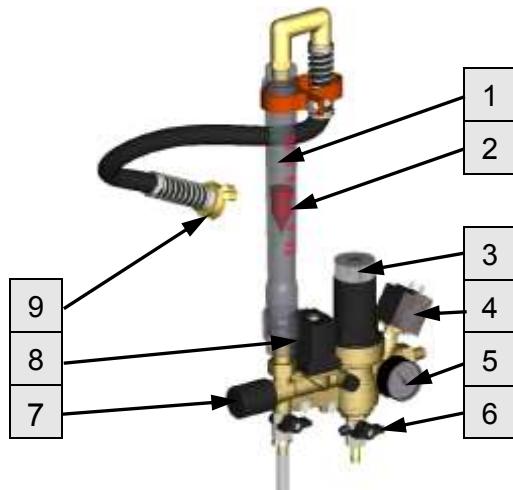

1. Расходомер воды 150-1500 л/ч
2. Конус указывает установленный водоцементный фактор на шкале пластиковой трубы
3. Редукционный клапан позволяет регулировать давление воды
4. Мембранный выключатель отключает машину при недостаточном давлении воды
5. Манометр для измерения давления воды / рабочего давления
6. Водоспускной кран для защиты от замерзания
7. Игольчатый клапан позволяет установить необходимый водоцементный фактор
8. Магнитный клапан
9. Подача воды в смесительную башню

Рис. 9: Водопроводная арматура

9.5 Воздушный компрессор K2 N с мембранным выключателем



- Воздушный компрессор K2 N с мембранным выключателем

Рис. 10: Воздушный компрессор

10 Вводы

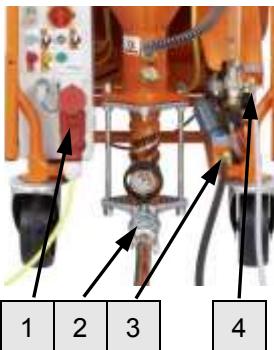


Рис. 11: Вводы

1. Подключение силового кабеля
2. Подключение рукава для подачи материала
3. Подключение воды
4. Подключение воздуха для растворного пистолета

11 Режимы эксплуатации

11.1 Переключатель подающего барабана



Рис. 12: Режимы эксплуатации подающего барабана

Подающий барабан имеет три режима эксплуатации:

Переключатель в положении "0":

Барабан выключен, следовательно подача материала в зону смешивания прервана, например, для очистки зоны смешивания с помощью стержня очистителя или откачки насосом.

Переключатель повернут вправо:

Барабан работает синхронно с приводом смесительного насоса, включение/выключение происходит посредством пневматики или дистанционного управления.

Переключатель повернут влево:

Барабан работает постоянно, независимо от пневмоуправления. В этом положении возможно добавление материала в зону смешивания при неработающем насосе.

11.2 Переключатель насоса для поддержания давления



Рис. 13: Режимы эксплуатации водяного насоса

Насос для поддержания давления имеет три различных режима эксплуатации:

Переключатель в положении "0":

Водяной насос выключен, например, если постоянное давление воды составляет 2,5 бар.

Переключатель повернут вправо:

Водяной насос работает синхронно со смесительным насосом (автоматический режим).

Переключатель повернут влево:

В ручном режиме водяной насос работает постоянно (например, при очистке шлангов).

12 Вспомогательное оборудование



Рис. 14: Вдувающий кожух

**PFT Вдувающий кожух E1 для G 4
(№ артикула 20 60 02 13)**

Вдувающий кожух PFT предназначен для подачи сухой смеси в смесительный насос при помощи пневмотранспортной установки PFT SILOMAT.



Рис. 15: Передаточный кожух

**Передаточный кожух PFT с защитой от холостого хода для G 4
(№ артикула 20 60 05 00)**

Передаточный кожух PFT служит для подачи сухой смеси в смесительный насос непосредственно из силоса/контейнера. При опустошении бункера материала смесительный насос отключается через разъем дистанционного управления.



Рис. 16: ROTOMIX

ROTOMIX тип D в комплекте с муфтой 35 (№ артикула 20 11 80 00)

Домешиватель для улучшения качества растворных смесей. Прямой привод через цапфу ротора. Емкость ок. 1,2 л.



Рис. 17: ROTOQUIRL

ROTOQUIRL II в комплекте с муфтой 35 (№ артикула 20 11 84 00)

Домешиватель для улучшения качества растворных смесей. Прямой привод через цапфу ротора. Емкость ок. 4,2 л.



Рис. 18: Водно-воздушный шланг

Водно-воздушный шланг 3/4" x 40 м с муфтой Geka (№ артикула 20 21 21 00)



Рис. 19: Кабель дистанционного управления

**Кабель дистанционного управления 25 м в комплекте с выключателем, контрольной лампой
(№ артикула 20 45 69 29)**



Силовой кабель 5 x 4 мм² 25 м с СЕЕ-разъемами, 5 x 32 А 6h, красный (№ артикула 20 42 39 20)

Остальное вспомогательное оборудование вы найдете по адресу:
www.pft.eu

Рис. 20: Силовой кабель

13 Использование по назначению: арматурный блок

13.1 Назначение арматурного блока

Изделие разработано и произведено исключительно для использования в целях, описанных в данной инструкции.



Сфера применения!

Основное назначение: для воды и нейтральных неклейких жидкостей. Также подходит для воздуха и нейтральных негорючих газов.

Максимальное рабочее давление (на входе) 16 бар.

Давление после блока плавно регулируется в диапазоне 1,5 - 6 бар.

Минимальное давление на входе 2,5 бар.

Минимальный перепад давления (на входе/выходе) 1 бар.

Максимальная температура рабочей и окружающей среды 75°C.

Монтажное положение любое, предпочтительно вертикальное.

13.2 Назначение магнитного клапана



Сфера применения!

Магнитные клапаны предназначены для жидких и газообразных, агрессивных и нейтральных сред, различных диапазонов температур и давления.

Тип 6213 представляет собой 2/2-проходной магнитный клапан, закрывающийся в обесточенном состоянии, с сопряженной мембранный системой. Отключается при 0 бар, может использоваться с любыми жидкостями. Для полного раскрытия необходим минимальный перепад давления 0,5 бар.

13.3 Назначение расходомера



Сфера применения!

Расходомер предназначен для измерения объема прозрачных жидкостей и газов в закрытых трубопроводах. Опциональное оснащение - устройства контроля проточного расхода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование не по назначению может быть опасным!

Любое использование прибора не по назначению и/или с другой целью может привести к опасным ситуациям.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Использовать прибор только по назначению.
- Всегда соблюдать предписания производителей используемых материалов.
- Четко следовать всем указаниям данной инструкции по эксплуатации.

В случае использования не по назначению любые претензии относительно понесенного в результате ущерба исключены.

За ущерб, понесенный в результате использования не по назначению несет ответственность эксплуатирующая организация.

14 Использование по назначению: воздушный компрессор

14.1 Назначение воздушного компрессора

Изделие разработано и произведено исключительно для использования в целях, описанных в данной инструкции.



Внимание!

Воздушный компрессор предназначен исключительно для производства сжатого воздуха и только в сочетании с подключенным к нему рабочим оборудованием. Иное использование, например, со шлангами в свободном доступе и/или открытыми шлангами или трубопроводами считается использованием не по назначению. Подключенное рабочее оборудование или компоненты должны быть рассчитаны на максимальное давление 5,5 бар.

Эксплуатация воздушного компрессора разрешена только в технически исправном состоянии, в соответствии с назначением и правилами техники безопасности, а также указаниями данной инструкции по эксплуатации!

При обнаружении неисправностей, способных оказать влияние на безопасность устройства, следует устранить их, прежде чем компрессор вновь будет введен в эксплуатацию.

14.2 Предохранительные устройства: воздушный компрессор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в случае отключения предохранительных устройств!

Предохранительные устройства обеспечивают максимальную эксплуатационную безопасность. Даже если предохранительные устройства замедляют рабочие процессы, их ни в коем случае нельзя отключать. Безопасность гарантирована только при исправных предохранительных устройствах.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед началом работы проверить функциональность и правильность установки предохранительных устройств.
- Никогда не отключать предохранительные устройства.
- Не закрывать доступ к предохранительным устройствам, включая аварийный выключатель, аварийный трос и т.д.

14.3 Общие указания по установке воздушного компрессора

В соответствии с международными и национальными правилами техники безопасности эксплуатация воздушного компрессора возможна во влажных помещениях и под открытым небом. Однако предпочтительнее все же помещения с чистым и сухим воздухом. Обеспечьте свободный доступ воздуха к компрессору. В особенности в случае его стационарной установки.

Компрессор должен быть установлен таким образом, чтобы исключить всасывание воздуха с опасными примесями, включая растворители, пар, пыль и др. Запрещается эксплуатация воздушного компрессора в помещениях, где возможно наличие взрывоопасной атмосферы.

14.4 Горячая поверхность воздушного компрессора

Общие положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ожога о горячую поверхность!

Во время работы компрессора температура его поверхности может достигать 100°C. Не допускайте контакта открытых частей тела с поверхностью устройства во время его работы и после остановки в течение времени, необходимого для остывания.

15 Описание насоса для поддержания давления PFT (вспомогательное оборудование)

15.1 Область применения насоса для поддержания давления

Насос для поддержания давления PFT используется прежде всего для включения между миксером раствора и насосом миксера при недостаточном давлении воды. Кроме того он применяется в качестве отсасывающего насоса для откачивания жидкостей из резервуаров, небольших бассейнов и прудов, осушения подвалов и орошения.

Насос для поддержания давления PFT для повышения давления обеспечивает постоянное автоматическое снабжение оборудования PFT водой из водного резервуара.

Гидравлическое давление насоса составляет минимум 2,5 бар при всасывании воды из резервуара на строительной площадке.

Пример компоновки



Рис. 21: Насос для поддержания давления и резервуар с водой

00 22 67 13 - № артикула насоса для поддержания давления AV1000

Вспомогательное оборудование



Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, всасывающий шланг 1“, 2,5 м

№ артикула 030 692 66 19

15.2 Надлежащее использование оборудования



Внимание!

Насос для поддержания давления PFT предназначен для перекачивания чистой воды, воды средней степени загрязнения и химически неагрессивных жидкостей. Избегайте перекачивания жидкостей, содержащих волокнистые и абразивные примеси.

Руководствуйтесь предписаниями местных органов власти.

16 Подготовка промежуточного насоса (вспомогательное оборудование)

Электрооборудование



Внимание!

Включайте насос только в розетки с заземляющим контактом. С целью повышения безопасности рекомендуется для электрической цепи, к которой подключается насос предусмотреть схему защиты от тока повреждения или тока утечки с устройством защитного отключения (УЗО) при токе утечки 30 мА. Это особенно важно в случае установки насоса вблизи водных резервуаров, прудов и т.п.

Подключение



Внимание!

Следите за тем, чтобы всасывающий и подающий трубопроводы подключались в отмеченных местах.

При работе насоса на всасывание длина всасывающего трубопровода должна быть минимальной.

17 Первый ввод в эксплуатацию насоса для поддержания давления



Рис. 22: Наполнение насоса

Перед первым вводом насоса PFT в эксплуатацию следует наполнить его водой с целью удаления воздуха из корпуса насоса.

Наполните воду через вход для воды (1).

Проверьте грязеулавливающую сетку на входе для воды (1). Не следует наполнять воду слишком быстро, чтобы обеспечить полный выход воздуха из корпуса.

Всасывающий шланг также желательно наполнить водой.

17.1 Ввод в эксплуатацию насоса для поддержания давления



Рис. 23: Подключение

Перед началом эксплуатации выполните следующие указания.

Убедитесь, что насос установлен горизонтально.

Перед вводом в эксплуатацию всасывающий трубопровод подключите к входу 1, напорный трубопровод - к входу 2. При подключении линий проверьте соответствие размеров:

- не менее 1" для всасывающей линии
- не менее 4" для напорной линии

Убедитесь в герметичности шлангов и отсутствии попадания воздуха при всасывании.



Рис. 24: Фильтрующий элемент,
№ артикула 00 00 69 06

Всасывающая линия (3) должна быть оборудована фильтрующим элементом с обратным клапаном.

Рекомендуется установить дополнительный фильтр тонкой очистки во всасывающей линии.



ПРИМЕЧАНИЕ!

С увеличением длины всасывающего трубопровода снижается производительность насоса. Установливайте насос для поддержания давления как можно ближе к месту водозабора (нагнетание происходит легче всасывания).

Проверив соблюдение всех вышеуказанных пунктов можно включать насос. В зависимости от длины всасывающего шланга до начала всасывания пройдет несколько секунд. Если по прошествии нескольких минут насос не начал подачу, могут быть следующие причины:

- В насосе находится воздух, который следует полностью удалить.
- Всасывающий трубопровод негерметичен, в насос попадает воздух.
- Фильтр всасывающего трубопровода засорен.
- Всасывающий шланг согнут.
- Превышена максимальная высота всасывания.



Внимание!

Во избежание повреждения не допускайте "сухого хода" насоса.

18 Описание модели G 4 X Standard

18.1 Принцип работы G 4 X Standard



Рис. 25: Описание

Зона, где происходит прием сухой строительной смеси, отделена от зоны смешивания и нагнетания. Сухая смесь при помощи подающего барабана, расположенного под углом, подается в смесительную камеру. Запуск PFT G 4 X и добавление смеси может производиться в любой момент. Подающий барабан приводится в действие отдельно, его демонтаж осуществляется при помощи центрального замка.

18.2 Описание принципа работы модели G 4 X Standard



Новая штукатурная машина G 4 X Standard, оснащенная трёхфазным электродвигателем 400 В, разработана для перекачивания, распыления и машинного нанесения сухих, пастообразных и других строительных смесей зернистостью до 3 мм.

При недостаточной мощности насоса его замена осуществляется быстро и просто.

Загрузка смеси производится как из мешков, так и из силоса/контейнера при помощи передаточного или вдувающего кожуха и пневмотранспортной установки PFT SILOMAT

Рис. 26: Описание принципа работы

18.3 Сфера применения

Для сухих строительных смесей, пригодных для перекачивания:

- гипсовые штукатурки
- известково-гипсовые штукатурки
- цементные штукатурки
- известковые штукатурки
- кладочные массы
- изоляционные штукатурки
- смеси для заполнения щелей и разрывов
- kleящие и армирующие составы
- наливные полы
- смеси для (каменной) кладки
- ... и многое другое

19 Материал

19.1 Текучесть / свойства подачи



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для блока насоса D6-3 рабочее давление на должно превышать 30 бар.
- Для блока насоса D4-3 рабочее давление на должно превышать 30 бар.
- Для блока насоса R8-1,5 рабочее давление на должно превышать 15 бар.
- Возможная дальность подачи зависит в основном от текучести материала.
- В случае превышения рабочего давления 30 или 15 бар соответственно должна быть уменьшена длина рукава для подачи раствора.
- Во избежание повреждения машины и повышенного износа привода насоса, смесительной спирали и насоса используйте только оригинальные запчасти PFT:
 - роторы PFT
 - статоры PFT
 - смесительные спирали PFT
 - рукава PFT для подачи раствора.
- Эти компоненты оптимально согласованы и в конструктивном плане составляют единое целое с машиной.
- Нарушение данного правила влечет за собой потерю гарантии, при этом качество получаемой смеси не гарантировано.

20 Манометр давления раствора



Внимание!

Использование манометра давления раствора рекомендуется с точки зрения техники безопасности.



Рис. 27: Манометр давления раствора

Манометр давления раствора PFT

Преимущества манометра давления раствора:

- Точная регулировка консистенции раствора.
- Постоянный контроль давления подачи.
- Своевременное обнаружение закупорки труб и перегрузки привода насоса.
- Возможность создания вакуума.
- Повышение безопасности обслуживающего персонала.
- Увеличение срока службы компонентов насоса.

21 Правила техники безопасности



Внимание!

При проведении любых работ соблюдайте правила техники безопасности для машин, предназначенных для подачи и нанесения строительных растворов!

22 Транспортировка, упаковка и хранение

22.1 Правила техники безопасности при транспортировке

Неправильная транспортировка



ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения при неправильной транспортировке!

При неправильной транспортировке возможен значительный материальный ущерб!

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Выгрузку компонентов машины и их перемещение следует производить очень осторожно с учетом символов и указаний на упаковке.
- Подъем осуществлять только за специальные такелажные точки.
- Удалять упаковку непосредственно перед монтажом.

Подвешенный груз



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни со стороны подвешенного груза!

При поднятии грузов существует угроза их падения или неконтролируемого движения, что представляет опасность для жизни людей.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Никогда не находиться под подвешенными грузами.
- Использовать такелажные точки подъема.
- Не использовать для подъема выступающие части машины или ее компоненты, всегда проверять прочность крепления стропов.
- Пользоваться только разрешенными грузо-подъемными устройствами и стропами, обладающими достаточной грузоподъемностью.

22.2 Проверка поставки

При получении поставленного оборудования следует незамедлительно проверить его на комплектность и наличие транспортных повреждений.

При обнаружении транспортных повреждений действуйте следующим образом:

- Не принимайте поставленный товар или примите с оговоркой.
- Укажите повреждения в транспортных документах или в накладной перевозчика.
- Направьте рекламацию.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Составлять и направлять рекламацию следует сразу же после обнаружения дефекта. Удовлетворение требований о возмещении ущерба возможно только при соблюдении сроков для предъявления рекламации.

22.3 Транспортировка

Такелажные точки подъема



Рис. 28: Такелажные точки подъема

Для транспортировки машины с помощью крана используйте такелажные петли.

Соблюдайте следующие условия:

- Грузоподъемность крана и грузоподъемных устройств должна соответствовать весу груза.
- Машинист крана должен обладать правом управления краном.

Крепление:

1. Зацепите два крюка крана за две петли грузовой единицы
Рис. 28.
2. Убедитесь, что груз подведен ровно, учитывайте, что центр тяжести может быть смещен.

22.4 Транспортировка при помощи автомобиля малой грузоподъемности



Рис. 29: Транспортировка

1. Отсоедините водный шланг от смесительной башни.
2. Откройте стопорный рычаг и откиньте смесительную башню.
3. Крюк защитной решетки наденьте на защитную скобу привода.
4. Зафиксируйте стопоры роликов машины.



ОПАСНОСТЬ!

Опасность травмирования в результате не-прочного крепления груза!

При транспортировке машины по дороге все участвующие в погрузке лица ответственны за надлежащее крепление машины. Водитель транспортного средства несет персональную ответственность за погрузку.

Транспортировка машины, находящейся в эксплуатации



ОПАСНОСТЬ!

Опасность разбрызгивания раствора!

Существует опасность травмирования глаз и лица.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед тем как отсоединить детали, убедитесь, что шланги находятся не под давлением (по показаниям манометра давления раствора).

1. Перед транспортировкой выполните следующие шаги:
2. Отключите силовой кабель.
3. Отсоедините все остальные кабели.
4. Отсоедините шланги подачи воды.
5. Отсоедините такие компоненты, как компрессор, перед транспортировкой с помощью крана.
6. Приступайте к транспортировке.

22.5 Транспортировка отдельных частей



Рис. 30: Транспортировка

1. Для облегчения транспортировки смесительную башню можно отсоединить от бункера материала. Данные части могут быть перемещены по отдельности.

23 Упаковка

Об упаковке

Отдельные грузовые единицы упакованы в соответствии с условиями транспортировки. Использованы только экологически безопасные упаковочные материалы.

Упаковка должна защитить отдельные компоненты машины от коррозии, транспортных и других повреждений в течение периода до монтажа. Поэтому удалять упаковку следует непосредственно перед началом монтажных работ.

Упаковочные материалы

При отсутствии соглашения о возврате упаковки следует отсортировать упаковочные материалы по типу и размеру и сдать в пункт приема вторсырья.



ВНИМАНИЕ!

Неправильная утилизация может нанести ущерб окружающей среде!

Упаковочные материалы являются ценным сырьем, которое может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Утилизировать упаковочные материалы в соответствии с экологическими требованиями.
- Учитывать предписания местных органов власти относительно утилизации отходов.
При необходимости поручить утилизацию специализированному предприятию.

24 Эксплуатация

24.1 Безопасность

Личные средства индивидуальной защиты

При эксплуатации оборудования используйте следующие средства защиты:

- защитная рабочая одежда
- защитные очки
- защитные перчатки
- защитная обувь
- защита органов слуха



ПРИМЕЧАНИЕ!

В данном разделе приводятся предупреждающие указания относительно других средств индивидуальной защиты при проведении определенных работ.

Основные положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травм в результате неправильной эксплуатации!

Неправильная эксплуатация может привести к травмированию людей и нанесению материального ущерба.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- На всех стадиях эксплуатации машины соблюдать указания данной инструкции по эксплуатации.
- Перед началом работ убедиться в том, что все крышки и защитные приспособления установлены и функционируют должным образом.
- Никогда не удаляйте защитные приспособления.
- Следите за порядком и чистотой на рабочем участке! Детали и инструменты, находящиеся не на своих местах, могут стать источником опасности.
- Повышенный уровень шума может отрицательно отразиться на органах слуха. В зависимости от производственных условий звуковая мощность в ближней зоне может превышать 95 дБ (A). Ближней зоной считается пространство в радиусе 5 метров от машины.

25 Предохранительное устройство



1

Рис. 31: Стопорный ролик

Выключатель, срабатывающий при наклоне (1), находится в клеммной коробке двигателя с редуктором.

- Выключатель срабатывает, если открывается быстродействующий затвор при наклоне двигателя на определенный угол.
- Выключатель также может сработать, если машина стоит на неровной поверхности.

26 Подготовка машины

Перед началом эксплуатации машины проведите следующие подготовительные шаги:



Рис. 32: Крышка решетки



ОПАСНОСТЬ!

Работающий подающий барабан!

Опасность травмирования при вмешательстве в работу подающего барабана.

- При подготовке машины и во время ее эксплуатации не следует снимать крышку решетки (1).
- Запрещено вмешиваться в работу включенной машины.



Рис. 33: Стопорный ролик

1. Перед началом работы зафиксируйте стопорный ролик.
2. Установите машину на ровной поверхности и зафиксируйте от нежелательных движений:
 - машина не должна ни ехать, ни качаться.
 - Убедитесь, что нет опасности падения на машину посторонних предметов.
 - Элементы управления должны быть легко доступны.
 - Свободное пространство вокруг машины должно быть не менее 1,5 м.

27 Подключение электропитания 400 В


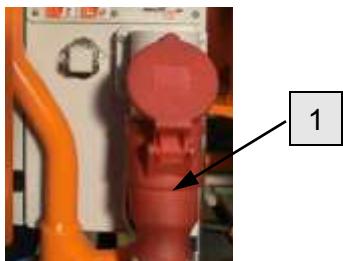


Рис. 34: Электропитание 400 В

1. Подключите машину (1) к сети трёхфазного тока 400 В.

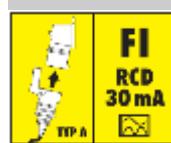

ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током!

Соединительная линия должна быть защищена предохранителем:

для подключения машины используйте разрешенное устройство защитного отключения (30 мА) (УЗО) типа А.

27.1 Проверка отдельных соединительных штекеров

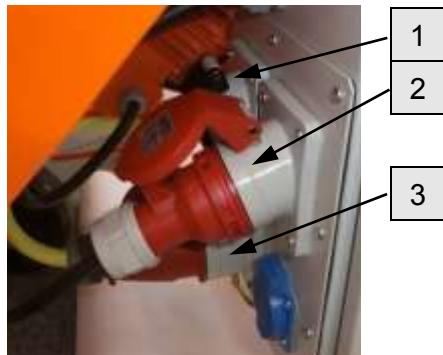


Рис. 35: Электрические подключения

- Подключите водяной насос (1).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Насос для поддержания давления необходим, если давление воды в работающей машине ниже 2,5 бар.

- Проверка подключения воздушного компрессора (2).
- Проверка подключения привода насоса (3).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность со стороны вращающихся частей!

Неправильная эксплуатация может привести к травмированию людей и нанесению материального ущерба.

- Управление приводами (моторами) должно производиться через распределительный шкаф машины.

27.2 Подключение воды

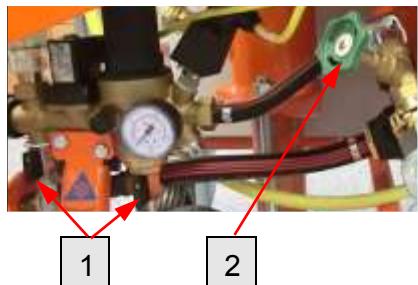


Рис. 36: Водоспускные краны

- Подключите водоспускные краны (1) к водопроводной арматуре.
- Закройте водозаборный вентиль (2).
- Подключите водоспускной кран к насосу для повышения давления AV 1000.

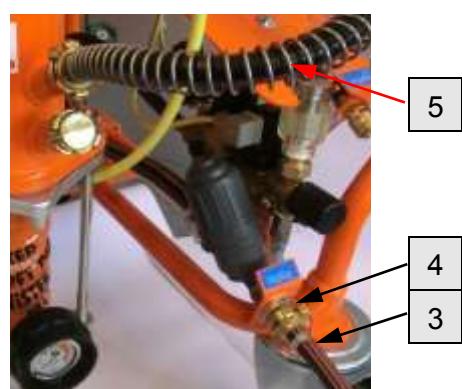


Рис. 37: Подключение воды

- Водяной шланг (3) от сети водоснабжения очистите от возможных загрязнений и удалите из него воздух.
- Подключите водяной шланг (3) к входу для воды (4).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте только чистую воду, свободную от примесей. Давление воды во время работы машины должно составлять не менее 2,5 бар.

Соблюдайте распоряжение относительно защиты питьевой воды (часть 1).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не допускайте "сухого хода" насосного блока, поскольку это укорачивает срок службы насоса.

- Отсоедините водяной шланг (5) от смесительной башни.
- Откройте кран подачи воды.

27.3 Подключение воды из водного резервуара.



Рис. 38: Насос для поддержания давления

00 22 67 13 - № артикула насоса для поддержания давления AV1000



Рис. 39: Фильтрующий элемент

ПРИМЕЧАНИЕ!

При использовании воды из резервуара необходима установка фильтрующего элемента (№ артикула 00136619) (удалить воздух из насоса для поддержания давления).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не допускайте "сухого хода" насоса для поддержания давления, поскольку это существенно укорачивает срок его службы.

28 Включение G 4 X

28.1 Ввод машины в эксплуатацию

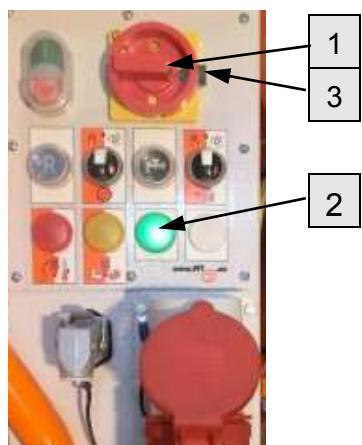


Рис. 40: Включение

- Поверните главный поворотный выключатель (1) в положение „I“.
- Загорится зеленая лампа-индикатор включения (2).
- Если зеленая лампа-индикатор включения (2) не горит, следует изменить направление вращения.
- Поверните главный выключатель (1) в положение „0“.
- Металлический переключатель (3) переместите в противоположное положение.
- Поверните главный поворотный выключатель (1) в положение „I“.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Машина включается только в том случае, если горит зеленая лампа-индикатор (2).

28.2 Регулировка уровня воды

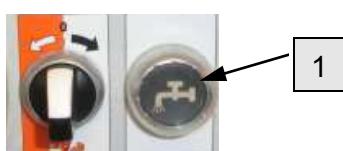


Рис. 41: Кнопка подачи воды

- Нажмите кнопку подачи воды (1)

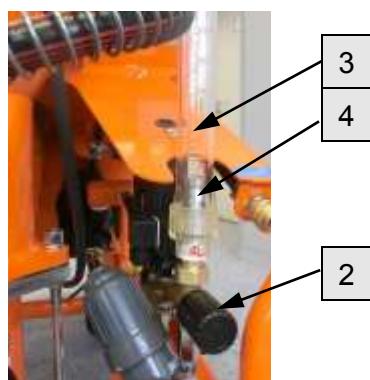


Рис. 42: Кнопка подачи воды

- С помощью игольчатого клапана (2) установите предполагаемое количество воды.
- Уровень воды определяется с помощью смотрового стекла (3) расходомера воды и положения конуса (4).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Учитывайте рекомендации производителя смеси, например для Knauf MP75 потребность в воде составляет прибл. 650 л/ч.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Любое прерывание процесса распыления отражается на консистенции материала. Консистенция выравнивается в ходе работы машины в течение короткого времени.

Не следует изменять количество воды при каждом изменении консистенции материала. Подождите, пока она не выровняется самостоятельно.

28.3 Увлажнение зоны смешивания

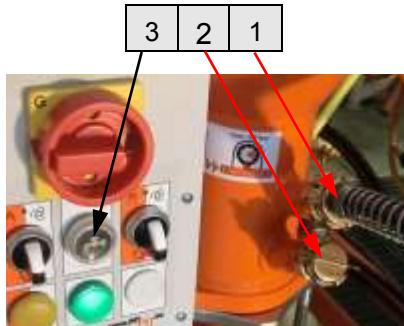


Рис. 43: Увлажнение



ПРИМЕЧАНИЕ!

Необходимо "увлажнить" насос. Это облегчит запуск насоса.

1. Подсоедините водяной шланг (1) к смесительной башне.
2. Снимите заглушку (2) с нижнего патрубка.
3. Нажмите кнопку подачи воды (3).
4. Отпустите кнопку подачи воды (3), как только в нижнем патрубке появится вода.
5. Наденьте заглушку (2) на нижний патрубок.

29 Манометр давления раствора



Рис. 44: Манометр давления раствора



ОПАСНОСТЬ!

Очень высокое рабочее давление!

Возможно неконтролируемое соскаивание деталей машины и травмирование оператора.

- Запрещена эксплуатация машины без манометра давления раствора.
- Используемые напорные шланги должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее 40 бар.
- Давление разрыва рукава для подачи раствора должно превышать рабочее давление минимум в 2,5 раз.

30 Опасная для здоровья пыль



Рис. 45: Пылезащитный респиратор



Предупреждение!

Вдыхание пыли может привести к повреждению легких или другим негативным последствиям для здоровья.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Оператор машины и другие люди, находящиеся в запыленном пространстве, должны всегда надевать пылезащитные маски во время наполнения машины!

Решения Комитета по опасным веществам (AGS) приведены в Технических правилах для опасных веществ (TRGS 559).

30.1 Система пылеудаления G 4



Рис. 46: Система пылеудаления

Система пылеудаления G 4, № артикула 00 43 24 13.

Состоит из следующих частей:

1. Противопыльная сетка с рамой на присосках.
2. Промышленный пылесос.
3. Дефлектор.
4. Хомут с резиновым профилем, защитой кромок и уплотняющим профилем.

31 Загрузка сухого материала в машину



Рис. 47: Мешки

Загрузка машины материалом может производиться из мешков, через передаточный или вдувающий кожух.

- Загрузка из мешков:



ОПАСНОСТЬ!
Опасность травмирования со стороны разрывателя мешков!

Разрыватель мешков имеет острые края, о которые можно порезаться.

- Надевайте защитную обувь.



Рис. 48: Передаточный кожух

Загрузка через передаточный кожух:

- Дополнительное оборудование, № артикула 20 60 05 00
➤ Установите передаточный кожух вместо крышки решетки.



ОПАСНОСТЬ!
Опасность травмирования со стороны подающего барабана!

Не открывайте кожух во время работы машины. Прежде чем открыть, отключите главный поворотный выключатель и электропитание.



Рис. 49: Вдувающий кожух

Загрузка через вдувающий кожух:

- Дополнительное оборудование, № артикула 20 60 02 13
- Установите вдувающий кожух вместо крышки решетки.



ОПАСНОСТЬ!

Опасность травмирования со стороны подающего барабана!

Не открывайте машину во время пневмоподачи. Прежде чем открыть, отключите главный поворотный выключатель и электропитание.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Сначала следует загрузить в машину G 4 X материал. Для этого выньте разъем-заглушку или отключите машину через блок регулирования давления. Начинайте работу только после того, как указатель уровня покажет полную загрузку.

32 Контроль за машиной



ОПАСНОСТЬ!

Несанкционированный доступ!

Эксплуатация машины должна осуществляться только под наблюдением оператора.

33 Ввод машины в эксплуатацию

33.1 Проверка консистенции раствора



Рис. 50: Труба для контроля консистенции раствора

1. Подключите трубу для контроля консистенции раствора к манометру давления раствора.
2. Подставьте под трубу ведро или ванну.

Номер артикула: 20104301, труба для контроля консистенции раствора, часть 25М.

33.2 "Горячий" старт машины

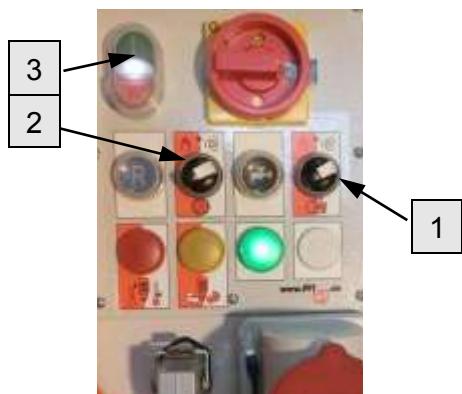


Рис. 51: Включение

1. Поверните вправо переключатель (1) насоса для поддержания давления (если он подключен).
2. Переключатель подающего барабана (2) поверните вправо.
3. Включите машину, нажав зеленую кнопку (3) - управляющее напряжение "ВКЛ".



Рис. 52: Консистенция раствора

4. Проверьте консистенцию раствора.

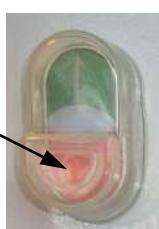


Рис. 53: Отключение

5. Выключите машину, нажав красную кнопку (5) - управляющее напряжение "Выкл".
6. Снимите и помойте трубку для контроля консистенции раствора.

34 Рукава для подачи раствора

34.1 Подготовка рукавов для подачи раствора

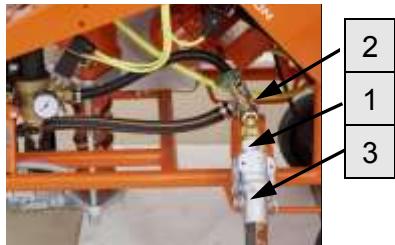


Рис. 54: Подготовка рукава для подачи раствора

- Подключите соединительный переходник (1) к водозаборному вентилю (2).
- Подключите рукав для подачи раствора (3) и промойте водой.
- Отсоедините рукав для подачи раствора и соединительный переходник.
- Полностью освободите рукав от воды.
- С целью предварительной смазки наполните рукав обойным kleem (ок. 2 литров).
- При первом смещивании раствора клей выйдет из рукава.



ОПАСНОСТЬ!

Не отсоединяйте шланговые муфты, пока шланги находятся под давлением (контролируйте с помощью манометра раствора). Выброс раствора под давлением может привести к тяжелым травмам, в частности к повреждению глаз. Вырвавшийся шланг способен нанести травмы окружающим!

34.2 Подключение рукава для подачи раствора

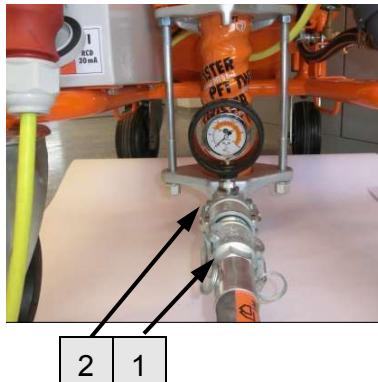


Рис. 55: Подключение рукава для подачи раствора

- Подключите рукав для подачи раствора (1) к напорному фланцу (2).
- ПРИМЕЧАНИЕ!**
Следите за чистотой муфт и герметичностью соединений! Загрязненные муфты и прокладочные кольца не гарантируют герметичность; протекающая под давлением вода неизбежно приведет к закупориванию.
- Рукава подачи раствора следует укладывать по большому радиусу, чтобы не допустить их перегибания.
 - Расположенные вертикально шланги должны быть тщательно закреплены во избежание их отсоединения под собственным весом.

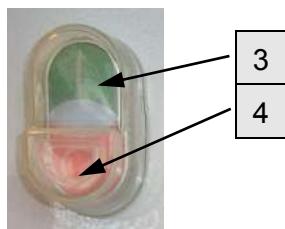


Рис. 56: Включение

- Включите машину, нажав зеленую кнопку (3) - управляющее напряжение "ВКЛ".
- Как только в конце шланга появится раствор, нажмите красную кнопку (4) - управляющее напряжение "ВЫКЛ".

35 Обеспечение сжатым воздухом

35.1 Подключение воздушного шланга



- Подключите шланг для сжатого воздуха (1) к пневматической арматуре.


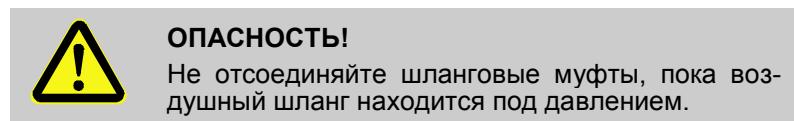


Рис. 57: Подключение воздушного шланга

35.2 Подключение растворного пистолета

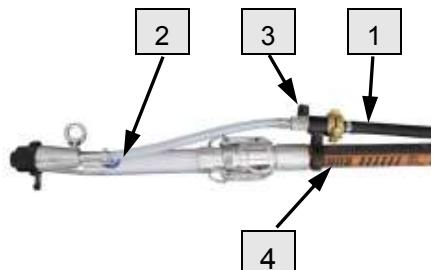

- Подключите шланг для сжатого воздуха (1) к растворному пистолету (2).
- Убедитесь, что воздушный кран (3) растворного пистолета закрыт.
- Подключите растворный пистолет (2) к рукаву для подачи раствора (4).

Рис. 58: Растворный пистолет

35.3 Включение воздушного компрессора



- Включите черный выключатель (1) компрессора.
- Создав необходимое давление в системе управления воздушный компрессор отключится посредством мембранных выключателя.

Рис. 59: Воздушный компрессор

36 Нанесение раствора



ОПАСНОСТЬ!

Опасность разбрызгивания раствора!

Выходящий под давлением раствор может привести к повреждениям глаз и лица.

- Никогда не направляйте растворный пистолет в лицо.
- Всегда носите защитные очки.
- Становитесь так, чтобы не попасть под струю раствора.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Возможная дальность подачи зависит в основном от текучести раствора. Тяжелые густые растворы отличаются низкой дальностью подачи. Жидкие растворы, напротив, высокой дальностью.

В случае превышения рабочего давления 30/15 бар должны быть использованы рукава большего диаметра.

36.1 Открытие воздушного крана растворного пистолета

1. Включите машину, нажав зеленую кнопку (1) - управляющее напряжение "ВКЛ".
2. Направьте растворный пистолет на стену, подлежащую обработке.
3. Убедитесь, что рядом нет людей.
4. Откройте воздушный кран (2) растворного пистолета.
5. Машина включится автоматически при помощи мембранныго выключателя и начнет подачу раствора.



1

Рис. 60: Включение



2

Рис. 61: Открытие воздушного крана



ПРИМЕЧАНИЕ!

Правильная консистенция раствора достигнута, если раствор наносится на поверхность равномерно (рекомендуется обрабатывать стены раствором сверху вниз). При недостаточном количестве воды не может быть гарантирована однородность смешивания, может произойти закупоривание рукава, что ведет к быстрому износу частей насосного блока.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Существует возможность эксплуатации машины без сжатого воздуха, например, при устройстве бесшовного пола. Отключите компрессор с помощью красного выключателя.

Подключите кабель дистанционного управления (см. Раздел 37 "Дистанционное управление") и с его помощью включайте/выключайте машину.

36.2 Прерывание работы

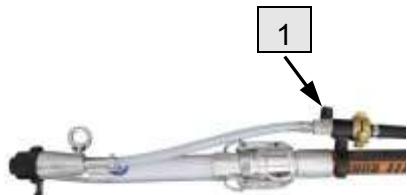


Рис. 62: Закрывание воздушного крана

ПРИМЕЧАНИЕ!

Учитывайте время схватывания смесей:

очистка машины и рукавов подачи раствора производится в зависимости от свойстве раствора и продолжительности перерыва (также принимайте во внимание температуру окружающей среды).

При этом руководствуйтесь данными производителей строительных смесей.

1. При коротком перерыве в работе закройте воздушный кран (1).
2. Машина остановится.
3. Откройте кран (1), чтобы возобновить работу.

36.3 При длительных перерывах в работе



Рис. 63: Закрывание воздушного крана

1. Закройте воздушный кран (1).
2. Выключите машину, нажав красную кнопку (2) - управляющее напряжение "Выкл".

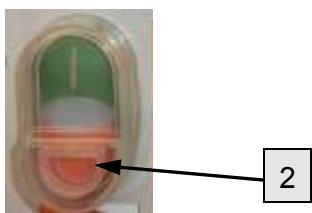



Рис. 64: Отключение

36.4 Отключение воздушного компрессора




Рис. 65: Воздушный компрессор

1. Выключите красный выключатель (1) компрессора.
2. Откройте воздушный кран растворного пистолета

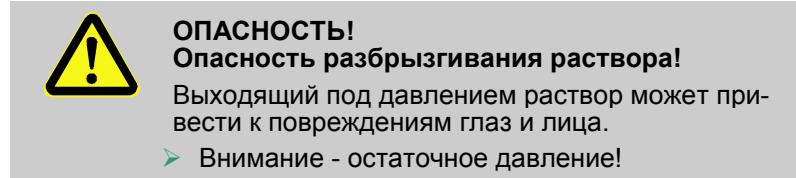

37 Дистанционное управление

37.1 Работа с дистанционным управлением

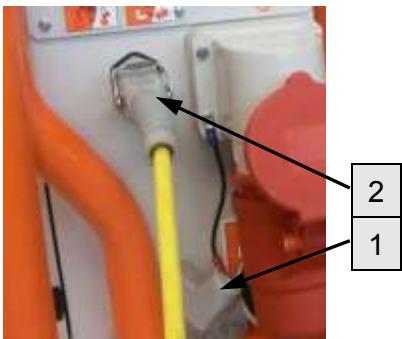

1. Выньте разъем-заглушку (1) из распределительного шкафа.
2. Вставьте кабель дистанционного управления (2).
3. При помощи дистанционного управления производится включение и выключение G 4 X.

Рис. 66: Дистанционное управление

38 Аварийный останов: аварийный выключатель

38.1 Аварийный выключатель

Аварийный останов

В опасной ситуации следует как можно быстрее остановить машину и отключить ее от электропитания.



Рис. 67: Останов

В аварийной ситуации необходимо:

1. Повернуть главный поворотный выключатель в положение „0“.
2. Заблокировать выключатель от повторного включения при помощи замка.
3. Поставить в известность сотрудника, ответственного за безопасность.
4. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарных.
5. Эвакуировать людей из опасной зоны, оказать первую помощь.
6. Освободить подъездные пути для автомобилей экстренной помощи.
7. После того как ситуация стабилизировалась, сообщить в соответствующие инстанции.
8. Специалистам приступить к ликвидации последствий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность для жизни в случае преждевременного включения!


Преждевременное включение жизненно опасно для всех, находящихся рядом.

■ Перед включением машины убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди.

9. Перед началом работы проверить машину и убедиться в наличии и исправности всех предохранительных устройств.

39 Меры в случае прерывания энергоснабжения

39.1 Главный выключатель в положении „0“

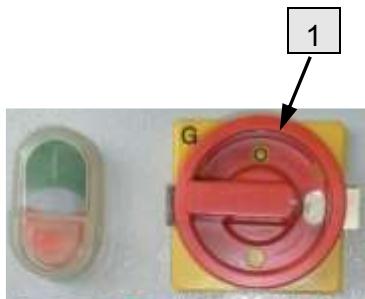

1. Закройте воздушный кран растворного пистолета.
2. Поверните главный поворотный выключатель (1) в положение „0“.
3. Выключите воздушный компрессор с помощью красного выключателя.
4. Поручите специалисту проверить подключение к источнику тока.

Рис. 68: Выключатель в положении „0“

39.2 Сброс давления раствора



Рис. 69: Проверка давления раствора



ОПАСНОСТЬ! Избыточное давление!

При отсоединении компонентов машины существует возможность их неконтролируемого выброса и травмирования персонала.

- Сбросьте давление раствора до 0 бар, прежде чем открыть машину.



ОПАСНОСТЬ! Опасность разбрызгивания раствора!

Выходящий под давлением раствор может привести к повреждениям глаз и лица.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Никогда не направляйте растворный пистолет в лицо.
- Всегда носите защитные очки.
- Становитесь так, чтобы не попасть под струю раствора.

1. Откройте воздушный кран растворного пистолета
2. С помощью манометра давления раствора (1) убедитесь, что давление снизилось до 0 бар. При необходимости сбросьте давление, ослабив гайки (2). При этом прикройте рабочее пространство пленкой.
3. Снова затяните гайки.



Рис. 70: Блокировка от повторного запуска



ПРИМЕЧАНИЕ!

Модель G 4 X оснащена блокировкой от повторного запуска. В случае прерывания энергоснабжения машина включается следующим образом.

4. Закройте воздушный кран растворного пистолета.
5. Поверните главный поворотный выключатель (3) в положение „I“.
6. Загорится зеленая лампа-индикатор включения (4).
7. Включите черный выключатель компрессора.
8. Включите машину, нажав зеленую кнопку (5) - управляющее напряжение "ВКЛ".
9. G 4 X включится после открытия воздушного крана растворного пистолета.



ПРИМЕЧАНИЕ!

В случае длительного прерывания энергоснабжения очистите G 4 X и рукава подачи раствора.

40 Меры по устранению неполадок

40.1 Действия в случае неполадок

Основные правила:

1. При неполадках, представляющих непосредственную угрозу безопасности людей и материальных ценностей, воспользуйтесь функцией аварийного отключения.
2. Установите причину неполадки.
3. Если устранение неполадки связано с работой в опасной зоне, отключите машину и заблокируйте от повторного включения.
4. Поставьте в известность ответственного сотрудника.
5. В зависимости от неполадки устраним ее самостоятельно или с помощью компетентного специалиста.



ПРИМЕЧАНИЕ!

В приведенной ниже таблице указаны специалисты, имеющие право на устранение соответствующих неполадок.

40.2 Индикаторы неполадок

Следующие индикаторы свидетельствуют о нарушениях в работе:

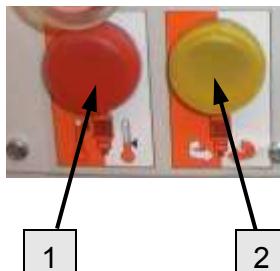


Рис. 71: Индикаторы неполадок

Поз.	Световой сигнал	Описание
1	Красная лампа-индикатор	Загорается при неисправности защитного выключателя электродвигателя. Проверить защитный выключатель электродвигателя.
2	Желтая лампа-индикатор	Загорается при неправильном направлении вращения.

40.3 Нарушения в работе

Данный раздел посвящен возможным причинам неполадок и способам их устранения.

При частых нарушениях в работе рекомендуется сократить интервалы профилактических осмотров в соответствии с нагрузкой оборудования.

Если с помощью приведенных ниже мер не удается устранить неисправность, обратитесь к продавцу оборудования.

40.4 Безопасность

Личные средства индивидуальной защиты

При проведении ТО используйте следующие средства защиты:

- Защитная рабочая одежда.
- Защитные очки, перчатки, обувь, защита органов слуха.

Персонал

- Описанные ниже действия могут быть выполнены оператором оборудования, если не указано иначе.
- Некоторые работы могут выполняться только специалистами, имеющими соответствующее образование, или производителем, о чем говорится в примечаниях к отдельным неполадкам.
- Работы с электрооборудованием должны проводиться только квалифицированными электриками.

40.5 Таблица неисправностей

Проблема	Возможная причина	Устранение	Устранение кем
Отсутствует подача воды	Давление воды недостаточно	Проверить подвод воды, очистить грязеулавливающие сетки	Оператор / монтер сервисной службы
	Манометр показывает менее 2,2 бар	Проверить насос для поддержания давления	Монтер сервисной службы
Отсутствует электропитание машины	Неисправность питающего кабеля	УстраниТЬ неисправность	Монтер сервисной службы
	Не включен главный выключатель	Включить главный выключатель	Оператор
	Сработало устройство защитного отключения	Включить УЗО	Монтер сервисной службы
	Горит желтая лампа-индикатор неправильного направления вращения	Металлический переключатель главного поворотного выключателя переведите в противоположное положение	Оператор
	Сработал защитный выключатель электродвигателя	Переведите защитный выключатель в распределительном шкафу в положение 1	Монтер сервисной службы
	Кнопка "ВКЛ" не нажата	Нажмите кнопку "ВКЛ"	Оператор
	Поврежден контактор	Заменить контактор	Монтер сервисной службы
Отсутствует подача воздуха	Недостаточный перепад давления в дистанционном управлении из-за засорения воздуховода или трубы воздушного сопла	Прочистить воздуховод или трубку воздушного сопла	Оператор
	Неправильное положение защитного выключателя пневматической системы	Установить защитный выключатель в правильное положение	Монтер сервисной службы
	Не включен воздушный компрессор	Включить воздушный компрессор	Оператор
Отсутствует подача материала	Избыток густого материала в воронке или зоне смешивания	Наполовину опорожнить воронку и запустить еще раз	Оператор
	Слишком сухой материал в насосном блоке	Включить обратный ход, в случае неудачи демонтировать и прочистить насос	Оператор
Вода не поступает (расходомер воды ничего не показывает)	Магнитный клапан засорен (отверстие в мемbrane)	Прочистить магнитный клапан	Монтер сервисной службы
	Повреждена катушка электромагнита	Заменить катушку электромагнита	Монтер сервисной службы
	Зажат редукционный клапан	Отпустить редукционный клапан	Оператор
	Засорено отверстие для впуска воды в трубу насоса	Прочистить отверстие для впуска воды в трубу насоса	Оператор
	Зажат игольчатый клапан	Отпустить игольчатый клапан	Оператор
	Поврежден кабель, ведущий к магнитному клапану	Заменить кабель, ведущий к магнитному клапану	Монтер сервисной службы

Проблема	Возможная причина	Устранение	Устранение кем
Привод насоса не работает	Поврежден привод насоса	Заменить привод насоса	Монтер сервисной службы
	Поврежден соединительный кабель	Заменить соединительный кабель	Монтер сервисной службы
	Поврежден штекер или розетка	Заменить штекер или розетку	Монтер сервисной службы
	Поврежден или сработал защитный выключатель электродвигателя	Заменить или вернуть выключатель в исходное состояние	Монтер сервисной службы
Машина останавливается	Засорена грязеулавливающая сетка	Прочистить или заменить сетку	Оператор
	Засорена сетка редукционного клапана	Прочистить или заменить сетку	Оператор
	Слишком короткий патрубок шланга или водяной трубопровод	Удлинить патрубок шланга или водяной трубопровод	Оператор
	Насос для поддержания давления не включен	Включить насос для поддержания давления	Оператор
Машина не отключается	Неправильно установлен или неисправен пневматический защитный выключатель	Установить правильно или заменить пневматический защитный выключатель	Монтер сервисной службы
	Поврежден пневматический шланг или уплотнения	Заменить пневматический шланг или уплотнения, проверить компрессор	Монтер сервисной службы
	Неисправен воздушный кран растворного пистолета	Заменить воздушный кран растворного пистолета	Монтер сервисной службы
	Недостаточная мощность компрессора	Проверить компрессор	Монтер сервисной службы
	Воздуховод не подключен к компрессору	Подключить воздуховод к компрессору	Оператор
Неравномерная консистенция раствора	Недостаточно воды	Примерно на пол-минуты увеличить количество воды на 10%, после чего медленно уменьшить до первоначального количества	Оператор
	Неправильно установлен или неисправен защитный водяной выключатель	Установить правильно или заменить защитный водяной выключатель	Монтер сервисной службы
	Неисправна смесительная спираль; установлена не оригинальная PFT смесительная спираль	Заменить на оригинальную смесительную спираль PFT	Оператор
	Неправильно установлен или неисправен редукционный клапан	Установить правильно или заменить редукционный клапан	Монтер сервисной службы
	Ротор поврежден или изношен	Заменить ротор	Монтер сервисной службы
	Статор изношен или стяжной хомут затянут слишком слабо	Заменить статор или подтянуть стяжной хомут	Монтер сервисной службы
	Стяжной хомут поврежден (овал)	Заменить стяжной хомут	Монтер сервисной службы
	Повреждена внутренняя стенка рукава для подачи раствора	Заменить рукав для подачи раствора	Оператор
	Ротор слишком глубоко в напорном фланце	Заменить напорный фланец	Монтер сервисной службы
	Использованы не оригинальные запчасти PFT	Использовать оригинальные запчасти PFT	Монтер сервисной службы

Проблема	Возможная причина	Устранение	Устранение кем
Непостоянная подача раствора (пузыри воздуха)	Плохое смешивание в смесительной башне	Добавить воды	Оператор
	Материал образует комки, которые перекрывают отверстие подачи раствора	Добавить воды, очистить или заменить смесительную спираль	Оператор
	Слишком влажный материал в смесительной башне	Очистить и осушить смесительную башню, повторить процесс	Оператор
	Неисправна смесительная спираль	Заменить смесительную спираль	Оператор
	Неисправна лапа крепления электродвигателя	Заменить лапу крепления электродвигателя	Монтер сервисной службы
Во время работы в смесительной башне поднимается вода	Противодавление в рукаве подачи раствора выше, чем давление насоса	Подтянуть или заменить статор	Монтер сервисной службы
	Износ ротора или статора	Заменить ротор или статор	Монтер сервисной службы
	Закупоривание рукава слишком густым раствором (высокое давление из-за низкого водоцементного фактора)	Прочистить рукав, повысить водоцементный фактор	Монтер сервисной службы
Горит красная лампа-индикатор	Перегрузка в результате трамбования насоса сухим материалом	Включить обратный ход, в случае неудачи демонтировать и прочистить насос	Монтер сервисной службы
	Перегрузка из-за недостаточного количества воды	Увеличить подачу воды	Оператор
	Сработал защитный выключатель электродвигателя насоса	Включить защитный выключатель	Монтер сервисной службы
	Перегрузка в связи уплотнением материала в воронке	Прочистить воронку Включить защитный выключатель	Монтер сервисной службы

40.6 Признаки закупоривания рукавов:

- Сфера ответственности оператора:
- Может произойти закупоривание напорного фланца или рукавов подачи раствора.
- Признаки:
 - повышение давления подачи,
 - блокирование насоса,
 - тяжелый ход или блокирование электродвигателя насоса,
 - увеличение диаметра и вращение рукава подачи раствора,
 - отсутствие материала на выходе из рукава.

40.7 Возможные причины:

- высокий износ рукавов для подачи материала,
- плохая смазка рукавов для подачи материала,
- остаточная жидкость в рукаве для подачи раствора,
- засорение напорного фланца,
- сильное сужение в области соединений,
- перегиб рукава подачи раствора,
- негерметичность соединений,
- смесь расслаивается и плохо поддается перекачиванию.

40.8 Повреждение рукава для подачи раствора



ПРИМЕЧАНИЕ!

Если в результате нарушения работы машины из-за закупоривания материалом давление в рукаве для подачи раствора кратковременно поднималось до 60 бар, рекомендуется заменить рукав, поскольку возможны незаметные снаружи повреждения

41 Устранение закупоривания рукава



ОПАСНОСТЬ!

Опасность со стороны материала под давлением!

Никогда не отсоединяйте шланги/рукава, пока давление подачи полностью не снизилось! Выброс раствора под давлением может привести к травмам, в частности к повреждению глаз.

В соответствии с правилами техники безопасности профессионального союза строителей, при устранении закупорки шлангов/рукавов соответствующий оператор должен использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки) и становиться так, чтобы не попасть под струю раствора. Другим лицам находиться поблизости запрещается.

41.1 Изменение направления вращения привода насоса при закупоривании рукавов

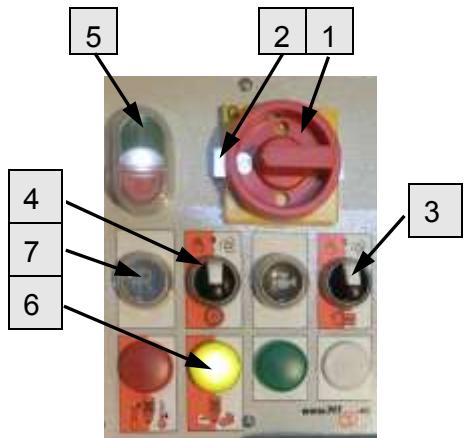


Рис. 72: Изменение направления вращения

- Поверните главный выключатель (1) в положение „0“.
- Металлический переключатель (2) переместите в противоположное положение.
- Поверните главный поворотный выключатель (1) в положение „I“.
- Поверните переключатель (3) насоса для поддержания давления в положение „0“.
- Поверните переключатель (4) подающего барабана в положение „0“.
- Нажмите зеленую кнопку (5) - управляющее напряжение "ВКЛ".
- Загорится желтая лампа-индикатор (6) направления вращения.
- Нажмите кнопку (7) для вращения в обратную сторону и держите, пока манометр давления раствора не покажет 0 бар.
- Поверните главный выключатель (1) в положение „0“.

41.2 Закупорку устраниить не удалось

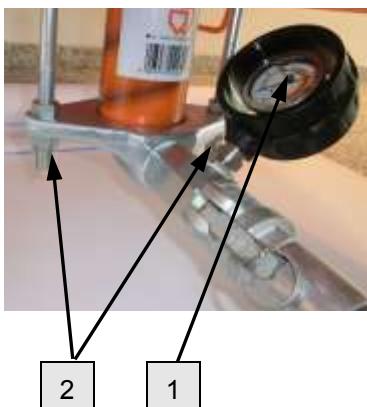


Рис. 73: Манометр давления раствора



ОПАСНОСТЬ!

Избыточное давление!

При отсоединении компонентов машины существует возможность их неконтролируемого выброса и травмирования персонала.

➤ Сбросьте давление раствора (1) до 0 бар, прежде чем отсоединить рукав подачи раствора.

- Ослабьте обе гайки (2) напорного фланца, чтобы полностью стравить остаточное давление.
- Как только манометр покажет „0 бар“, снова крепко затяните гайки (2).

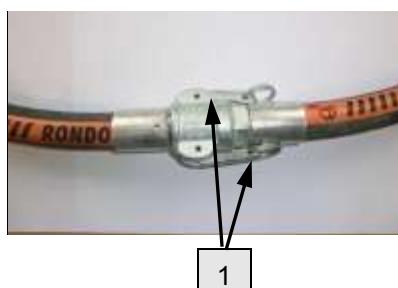


Рис. 74: Разъединение рукава



ПРИМЕЧАНИЕ!

Сразу промойте рукава подачи раствора.

- Прикройте место соединения пленкой, устойчивой к разрыву.
- При помощи рычагов (1) разъедините соединение рукава.
- Прочистите закупоренный рукав путем постукивания в месте закупорки.
- В случае неудачи промойте рукав при помощи шланга (шланг для очистки PFT, № артикула 00113856).

41.3 Включение машины после устранения закупорки

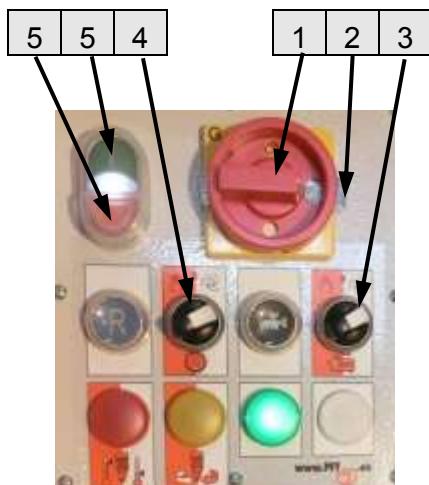


Рис. 75: Изменение направления вращения

- Главный поворотный выключатель (1) находится в положении „0“: поверните металлический переключатель (2) в противоположную сторону.
- Поверните главный выключатель (1) в положение „1“.
- Переключатель насоса для поддержания давления (3) поверните вправо.
- Переключатель подающего барабана (4) поверните вправо.
- Нажмите зеленую кнопку (5) - управляющее напряжение "ВКЛ".
- Машина работает некоторое время без рукавов для подачи раствора.
- Как только в области напорного фланца появится материал, выключите машину при помощи выключателя (6).
- Смажьте прочищенные рукава обойным kleem и присоедините их к машине и растворному пистолету.
- Нажмите зеленую кнопку (5), чтобы включить машину, откройте воздушный кран растворного пистолета в соответствии с инструкциями раздела 36.1.

42 Конец работы / очистка машины

42.1 Опорожнение смесительной башни



Рис. 76: Выключение подающего барабана

Машину следует очищать ежедневно после окончания работы:

- Незадолго до конца работы поверните переключатель подающего барабана в положение „0“.
 - Барабан выключен, следовательно подача материала в зону смешивания прервана, например, для очистки зоны смешивания с помощью стержня очистителя или откачки насосом.



Рис. 77: Отключение

- Когда из растворного пистолета начнет выходить более жидкый раствор, перекройте шаровый кран пистолета.
- Отключите машину, нажав красную кнопку (2).
- Выключите воздушный компрессор с помощью красного выключателя.
- Откройте воздушный кран растворного пистолета



ОПАСНОСТЬ!

Опасность разбрызгивания раствора!

Выходящий под давлением раствор может привести к повреждениям глаз и лица.

➤ Внимание - остаточное давление!

42.2 Блокировка от повторного включения



ОПАСНОСТЬ!

Опасность для жизни в случае несанкционированного включения!

При работе с вращающимися частями машины существует опасность несанкционированного включения энергоснабжения. Это жизненно опасно для всех, находящихся рядом.

- Перед началом любых работ отключите энергоснабжение и заблокируйте от несанкционированного включения.
- Защитные крышки, снятые на время чистки, должны быть обязательно установлены на свое место по окончании работ.

42.3 Очистка G 4 X



ВНИМАНИЕ!

Вода может попасть внутрь чувствительных компонентов машины!

- Перед началом очистки машины закройте все отверстия, в которые не должна попасть вода исходя из функциональных особенностей и по причинам безопасности (например, электродвигатели и распределительный шкаф).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не направляйте струю воды на электрические части, например, двигатель с редуктором или распределительный шкаф.

42.4 Отсоединение рукава подачи раствора

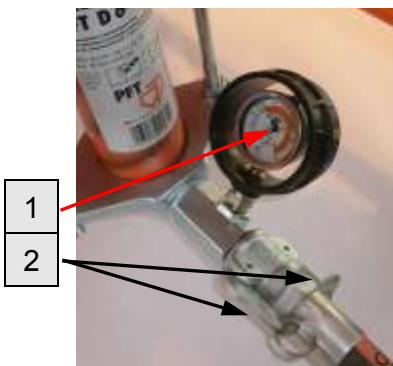


Рис. 78: Давление раствора на „0 бар“.

1. С помощью манометра давления раствора (1) убедитесь, что давление снизилось до „0 бар“.



ОПАСНОСТЬ!

Избыточное давление!

При отсоединении компонентов машины существует возможность их неконтролируемого выброса и травмирования персонала.

- Сбросьте давление до „0 бар“, прежде чем открыть машину.

2. При помощи двух рычагов (2) отсоедините рукав подачи раствора от манометра давления раствора.

42.5 Очистка рукава подачи раствора

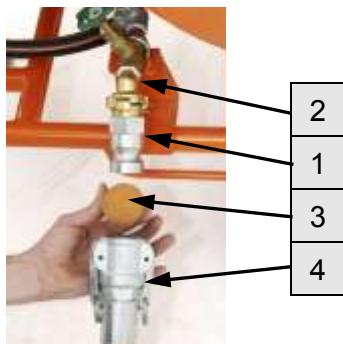


Рис. 79: Очистка рукава подачи раствора

ПРИМЕЧАНИЕ!

Рука́ва подачи раствора и пистолет следу́ет очищать сразу же после окончания работы.

1. Подключите соединительный переходник (1) к водозаборному вентилю (2).
2. Введите губчатый шарик (3) в рукав подачи раствора (4).
3. Рукав подачи раствора (4) вместе с губчатым шариком присоедините к переходнику (1).

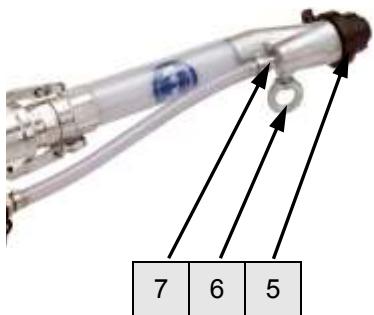


Рис. 80: Трубка воздушного сопла и насадка растворного пистолета

4. Отсоедините насадку (5) от растворного пистолета.
5. Открутите рым-болт (6) и выньте трубку воздушного сопла (7) из головки распылителя.
6. Откройте водозаборный вентиль поз. 2 Рис. 79, дождитесь, пока губчатый шарик выйдет из пистолета. Повторяйте этот процесс, пока рукав полностью не очистится.
7. В зависимости от диаметра рукава используются шарики различного размера.
8. При сильном загрязнении выполните процесс несколько раз.
9. Прочистите трубку воздушного сопла (7) острым предметом.
10. Включите компрессор и продуйте трубку.
11. Вновь соберите растворный пистолет.


42.6 Отсоединение водяного шланга



Рис. 81: Водяной шланг

1. Отсоедините водяной шланг (1) от смесительной башни.


42.7 Очистка смесительной башни

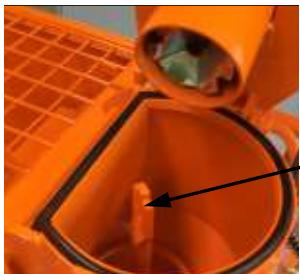

1. Откройте быстродействующий затвор на упорном буртике и откиньте электродвигатель.
2. Снимите и очистите смесительную спираль.

Рис. 82: Откidyывание упорного буртика

42.8 Установка очистителя смесительной башни

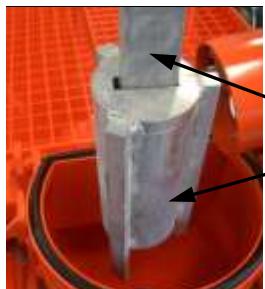

1. Возьмите очиститель смесительной башни (1) и стержень очистителя (2) из ящика с инструментом.
2. Вставьте очиститель (1) скребками вниз в смесительную башню.



ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке стержня очистителя следите за тем, чтобы он занял правильное положение в головке ротора и при опускании упорного буртика попал в захват.

Рис. 83: Установка очистителя смесительной башни



ОПАСНОСТЬ!

Опасность защемления со стороны упорного буртика!

При опускании электродвигателя существует опасность защемления.

➤ Не держитесь за край упорного буртика.

1. Опустите упорный буртик (1) и зафиксируйте при помощи быстродействующего затвора (2).

Рис. 84: Опускание упорного буртика

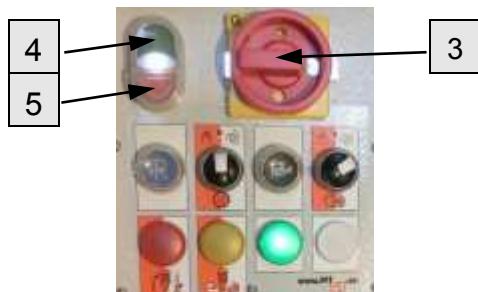


Рис. 85: Очистка

2. Поверните главный поворотный выключатель (3) в положение „I“.
3. Включите машину, нажав зеленую кнопку (4).
4. Смесительная башня очищается в течение 5-10 секунд работы машины.
5. Отключите машину, нажав красную кнопку (5).
6. Поверните главный выключатель (3) в положение „0“.


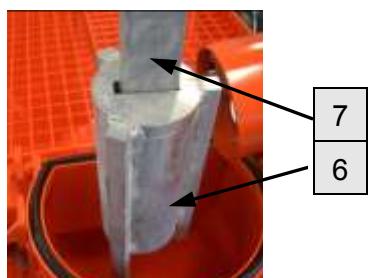


Рис. 86: Снятие очистителя смесительной башни

42.10 Установка смесительной спирали

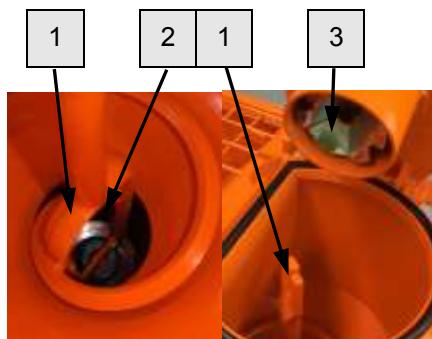

1. Установите смесительную спираль (1) на ее место в головке ротора (2).
2. Опуская электродвигатель, следите за тем, чтобы спираль правильно попала в захват (3).
3. Закройте быстrodействующий затвор смесительной башни.

Рис. 87: Установка смесительной спирали

42.11 Очистка бункера для материала

- Очистка освобожденного от материала бункера производится изнутри при помощи шланга и воды.

43 Замена / очистка насоса

43.1 Откидывание смесительной башни

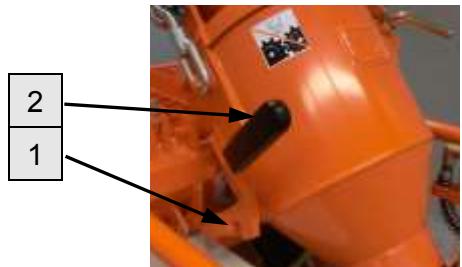


Рис. 88: Откидывание смесительной башни

1. Защитите машину от включения, удалив соединительный кабель.
2. Откройте стопорный рычаг (1).



ПРИМЕЧАНИЕ!

Убедитесь, что стопорный рычаг на смесительной башне (2) закрыт.

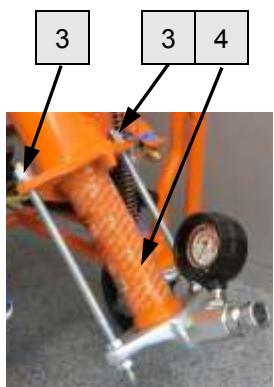


Рис. 89: Замена насоса

3. Открутите гайки с буртиком (3).
4. Снимите ротор и статор (4).
5. Установите новый ротор и статор и закрепите гайками (3).

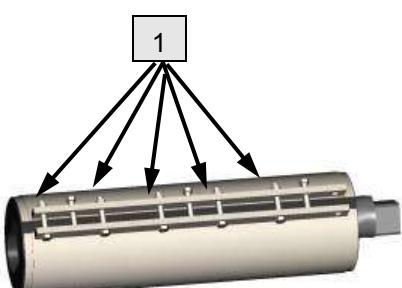


Рис. 90: Стяжка насоса

1. При снижении давления подачи рекомендуется выполнить стяжку статора.
2. Не следует выполнять стяжку насоса во время работы машины.
3. Если компоненты насоса не выполняют свою функцию в полном объеме также после стяжки, их следует заменить.

При стяжке или замене насоса следите за тем, чтобы:

- Все гайки (1) в области стяжки были затянуты равномерно.
- Стяжные болты в области резиновых элементов статора не были затянуты с чрезмерным усилием, края оболочки плотно и ровно прилегали к фланцам.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Насос в сборе (ротор и статор) не следует хранить долго, так как может произойти прочное соединение компонентов друг с другом.

44 Отключение G 4 X

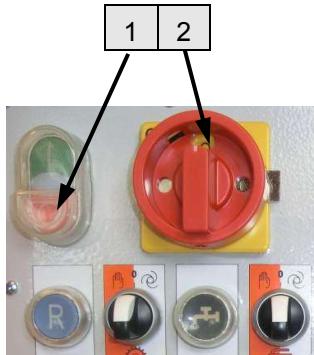


Рис. 91: Отключение

1. Выключите машину, нажав красную кнопку (1) - управляющее напряжение "ВЫКЛ".
2. Поверните главный выключатель (2) в положение „0“.

45 Меры в случае угрозы замерзания

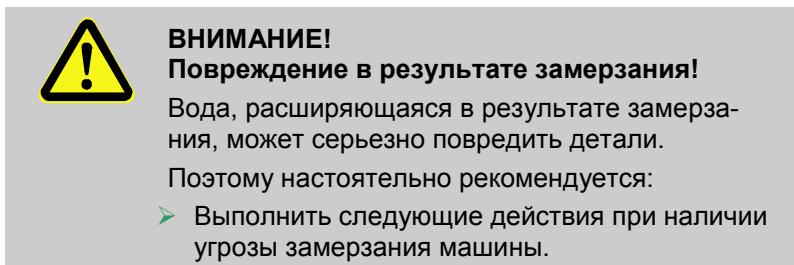


Рис. 92: Отсоединение подачи воды


1. Перекрыть внешнюю подачу воды.
2. Отсоединить водяной шланг (1) от смесительной башни.
3. Открыть спускные краны (2).
4. Открыть водоспускной кран насоса для поддержания давления AV 1000.



5. Откройте и опорожните грязеулавливатель.


Рис. 93: Грязеулавливатель

45.1 Сушка водопроводной арматуры продуванием

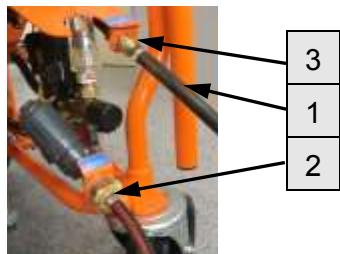

1. Подключите водно-воздушный шланг (1) с муфтой EWO и Geka к входу для воды (2) и выходу пневматической арматуры (3).

Рис. 94: Сушка водопроводной арматуры

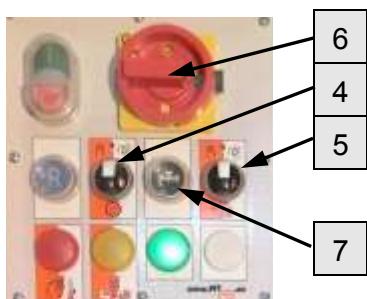

2. Поверните переключатель подающего барабана (4) в положение „0“.
3. Поверните переключатель водяного насоса (5) в положение „0“.
4. Поверните главный поворотный выключатель (6) в положение „I“.

Рис. 95: Сушка водопроводной арматуры

45.2 Включение воздушного компрессора



1. Включите черный выключатель (1) компрессора.
2. Нажмите кнопку подачи воды (поз. 7 Рис. 95).
3. Произойдет выдувание воды из трубопровода при помощи сжатого воздуха (прибл. 15 сек.).
4. Выключите красный выключатель (1) компрессора.
5. Поверните главный выключатель в положение „0“.

Рис. 96: Воздушный компрессор

46 Техническое обслуживание

46.1 Безопасность

Персонал

- Описанные ниже работы по техническому обслуживанию могут быть выполнены оператором оборудования, если не указано иначе.
- Некоторые работы выполняются только специалистами со специальным образованием или исключительно производителем.
- Работы с электрооборудованием должны проводиться только квалифицированными электриками.

Основные положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования в результате неквалифицированного ТО!

Неправильно проведенное техническое обслуживание может привести к травмированию людей и нанесению материального ущерба.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Следить за порядком и чистотой на рабочем участке! Детали и инструменты, находящиеся не на своих местах, могут стать источником опасности.
- Демонтированные детали возвращать на свое место, использовать все предусмотренные крепежные элементы и соблюдать указанные моменты затяжки.

46.2 Удаление соединительного кабеля

Электрооборудование



Рис. 97: Удаление соединительного кабеля



ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током!

Детали, проводящие электричество, представляют угрозу для жизни. Подключенные к электропитанию компоненты могут причинить тяжелые увечья в результате неконтролируемого движения.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед началом любых работ отключить энергоснабжение и заблокировать от несанкционированного включения.
- Прервать электроснабжение, удалив соединительный кабель.

Блокировка от повторного включения



ОПАСНОСТЬ!

Опасность для жизни в случае несанкционированного включения!

При проведении работ по устранению неисправностей существует опасность несанкционированного включения энергоснабжения. Это жизненно опасно для всех, находящихся рядом.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед началом любых работ отключите энергоснабжение и заблокируйте от несанкционированного включения.

46.3 Защита окружающей среды

При проведении технического обслуживания соблюдайте следующие правила:

- Смазывая части машины вручную, следите за тем, чтобы выступающая на поверхность, избыточная и отработанная смазка была собрана и утилизирована в соответствии с действующими предписаниями.
- Заменяя масло, собирайте его в соответствующие емкости и утилизируйте в соответствии с действующими предписаниями.

46.4 План обслуживания

В следующих разделах описаны работы по техническому обслуживанию, необходимые для оптимальной, бесперебойной работы оборудования.

Если в ходе регулярных проверок обнаруживается повышенный износ деталей, следует сократить интервалы профилактических осмотров в соответствии с износом.

В случае возникновения вопросов, связанных с интервалами и проведением ТО, обращайтесь в сервисную службу производителя по адресу на стр. 2.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Техническое обслуживание ограничивается несколькими контрольными проверками. Основное обслуживание состоит в тщательной очистке после каждого использования.

Интервал	Работы по техобслуживанию	Проводится кем
Ежемесячно	Очистить/заменить фильтр компрессора.	Монтер сервисной службы
Ежемесячно	Очистить/заменить пластиковую сетку грязеулавливателя.	Оператор
Ежемесячно	Очистить/заменить грязеулавливающую сетку редукционного клапана.	Монтер сервисной службы

46.5 Работы по техобслуживанию

46.5.1 Воздушный фильтр компрессора

- Проводится монтером сервисной службы.

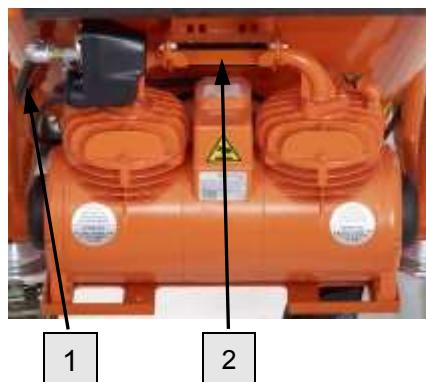


Рис. 98: Воздушный компрессор

Выньте воздушный компрессор из крепления:

1. Отсоедините воздушный шланг (1) от компрессора.
2. Поднимите вверх крепление компрессора (2) и выньте компрессор из крепления.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Учитывайте вес воздушного компрессора.

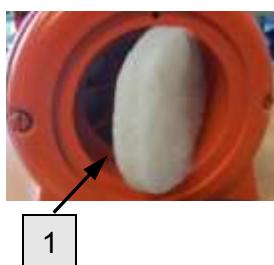


Рис. 99: Фильтр воздушного компрессора

3. Снимите крышку фильтра.
4. Выньте фильтр.
5. Продуйте фильтр или очистите выколачиванием изнутри наружу.
6. При сильном загрязнении замените фильтр.
7. Вставьте фильтр жесткой стороной (1) внутрь.

8. Установите крышку фильтра на место.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Отверстие крышки фильтра внизу.



Рис. 100: Отверстие крышки фильтра

46.5.2 Пластиковая сетка

■ Проводится оператором.


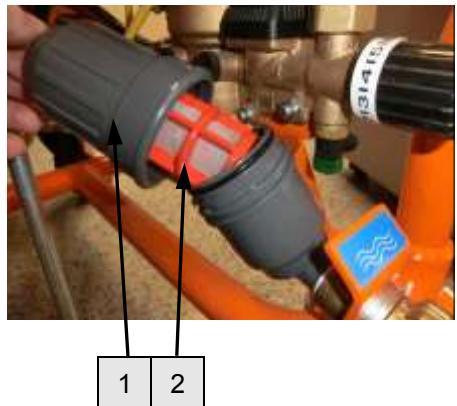


Рис. 101: Очистка сетки

1. Открутите колпачок (1) грязеулавливателя.
2. Выньте пластиковую сетку из грязеулавливателя (раз в месяц).
3. Очистите сетку.
4. При сильном загрязнении замените сетку.
5. Установите сетку на место.
6. Закрутите колпачок.

46.5.3 Грязеулавливающая сетка редукционного клапана

■ Проводится монтером сервисной службы.

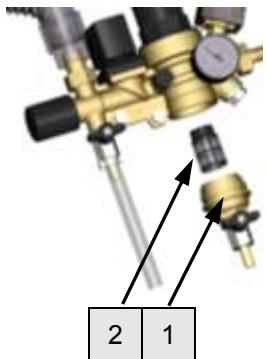

1. Открутите колпачок (1) редукционного клапана.
2. Выньте и очистите сетку (2) (раз в месяц).
3. При сильном загрязнении замените сетку.
4. Вставьте сетку на место и закрутите колпачок.

Сетка для редукционного клапана: № артикула 20156000

Рис. 102: Грязеулавливающая сетка

46.5.4 Устанавливаемое значение для мембранных выключателя по воде



	Включение машины	Выключение машины
Вода	2,2 бар	1,9 бар

Рис. 103: Мембранный выключатель по воде

46.5.5 Устанавливаемое значение для мембранного выключателя по воздуху



	Включение машины	Выключение машины
Воздух	0,9 бар	1,2 бар

Рис. 104: Мембранный выключатель по воздуху

46.5.6 Устанавливаемое значение для мембранного выключателя воздушного компрессора

	Включение воздушного компрессора	Отключение воздушного компрессора
Компрессор	2,5 бар	3,1 бар


46.6 Предохранительный клапан воздушного компрессора



- Убедитесь, что предохранительный клапан воздушного компрессора открывается при 4 бар и полностью закрытое воздуховоде.

Рис. 105: Предохранительный клапан

46.7 Установка стопорного рычага

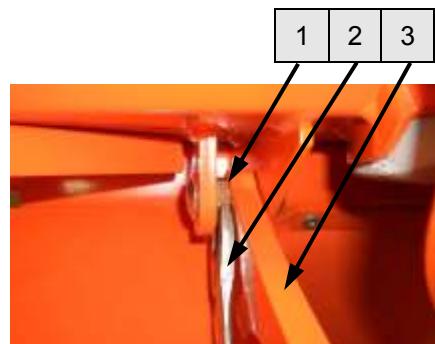

ПРИМЕЧАНИЕ!
Открутив эксцентриковую гильзу (1) специальным ключом (2) из набора инструментов можно установить стопорный рычаг (3).

- Откройте стопорный рычаг и закрутите гильзу.
- Закройте рычаг и проверьте прочность крепления смесительной башни при помощи стопорного рычага.

Рис. 106: Эксцентриковая гильза

46.8 После проведения технического обслуживания

- После окончания работ по техническому обслуживанию перед первым включением машины сделайте следующее:
- Проверьте прочность затяжки всех винтов, которые были откручены.
- Убедитесь, что все защитные приспособления и крышки, которые были сняты, установлены на свое место.

4. Убедитесь, что все использованные инструменты, материалы и т.п. убраны с рабочего участка.
5. Приведите в порядок рабочий участок, при необходимости удалите вытекшие жидкости, остатки материала и т.п.
6. Проверьте функциональность всех предохранительных устройств машины.

47 Демонтаж

По окончании срока службы машины она должна быть демонтирована и утилизирована экологически безопасным способом.

47.1 Безопасность

Персонал

- Демонтаж проводит персонал, имеющий специальное образование.
- Работы с электрооборудованием должны проводиться только квалифицированными электриками.

Основные положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования при неправильном демонтаже!

Угрозу представляют острые углы деталей и самой машины, используемые инструменты и остаточная энергия.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед началом работ обеспечить достаточное рабочее пространство.
- Осторожно обращаться с остроконечными компонентами.
- Следить за порядком и чистотой на рабочем участке! Детали и инструменты, находящиеся не на своих местах, могут стать источником опасности.
- Демонтировать компоненты надлежащим способом. Учитывать собственный вес деталей и узлов. При необходимости использовать грузо-подъемные устройства.
- Обезопасить компоненты машины от падения.
- При наличии вопросов обращаться к производителю.

Электрооборудование



ОПАСНОСТЬ!

Опасность поражения электрическим током!

Детали, проводящие электричество, представляют угрозу для жизни. Подключенные к электропитанию компоненты могут причинить тяжелыеуве-чья в результате неконтролируемого движения.

Поэтому настоятельно рекомендуется:

- Перед началом демонтажа отключить электроснабжение, полностью прервав подачу электричества.

47.2 Демонтаж

Очистите машину и приступите к ее разбору на составные части в соответствии с предписаниями относительно охраны труда и защиты окружающей среды.

Перед началом демонтажных работ:

- Отключите машину от электросети и заблокируйте от повторного включения.
- Отключите все электрические кабели, убедитесь в отсутствии остаточной энергии.
- Слейте все рабочие и вспомогательные жидкости, соберите остатки строительных материалов и утилизируйте экологически безопасным способом.

48 Утилизация

При отсутствии соглашений относительно возврата и утилизации деталей и компонентов машины действуйте следующим образом:

- Металлические детали сдайте в металлолом.
- Пластиковые элементы - в повторную переработку.
- Остальные компоненты утилизируйте в соответствии с особенностями материалов изготовления.



ВНИМАНИЕ!

Неправильная утилизация может нанести ущерб окружающей среде!

Электронный лом, компоненты электроники, смазочные и другие вспомогательные материалы относятся к спецотходам и подлежат утилизации специализированными предприятиями!

Информацию относительно утилизации спецотходов можно получить в местных органах власти.

49 Индекс

A	
Аварийный выключатель	41
Аварийный останов	41
Аварийный останов	
аварийный выключатель	41
Б	
Безопасность.....	44, 58
Безопасность.....	28
Безопасность.....	63
Бесшовный пол	39
Блокировка от повторного включения	51
Бункер для материала	14
В	
Ввод в эксплуатацию насоса для поддержания давления	22
Ввод машины в эксплуатацию.....	32, 36
Вводы	16
Вибрация	11
Включение G 4 X.....	32
Включение воздушного компрессора	38, 57
Включение машины после устранения закупорки.....	50
Водопроводная арматура	15
Воздушный компрессор K2 N с мембранным выключателем	15
Воздушный фильтр компрессора.....	60
Возможные причины:.....	48
Вспомогательное оборудование	17
Г	
Габаритный чертеж	12
Главный выключатель в положении	42
Горячая поверхность воздушного компрессора	20
Грязеулавливающая сетка редукционного клапана.....	61
Д	
Действия в случае неполадок.....	43
Демонтаж	64
Демонтаж	63
Дистанционное управление	41
З	
Загрузка материала в машину	34
Закупорку устраниить не удалось	49
Замена / очистка насоса.....	55
Защита окружающей среды	59
И	
Изменение направления вращения привода насоса при закупоривании рукавов	49
Индекс	65
Индикаторы неполадок.....	44
Инструкция по эксплуатации.....	8
Использование по назначению	
арматурный блок	18
воздушный компрессор.....	19
К	
Кнопка аварийного отключения	
Положение	14
Конец работы / очистка машины	50
Контроль за машиной	35
М	
Манометр давления раствора	25
Манометр давления раствора	33
Материал	24
Меры в случае прерывания энергоснабжения	42
Меры по устранению неполадок	43
Мощностные характеристики блока насоса D4-3	11
Мощностные характеристики блока насоса D6-3	10
Мощностные характеристики блока насоса D8-1,5	11
Н	
Надлежащее использование оборудования ..	21

Назначение арматурного блока.....	18	Перечень запасных деталей	8
Назначение воздушного компрессора	19	Периодические проверки.....	7
Назначение магнитного клапана	18	Персонал	
Назначение расходомера	18	демонтаж	63
Нанесение раствора	39	монтаж	44
Нарушения в работе	44	первый ввод в эксплуатацию.....	44
О		План обслуживания	59
Обеспечение сжатым воздухом.....	38	Пластиковая сетка	61
Обзор.....	13	Повреждение рукава для подачи раствора ...	48
Область применения насоса для поддержания давления	21	Подготовка AV3	22
Общие положения.....	8	Подготовка машины	29
Общие сведения	9	Подготовка рукавов для подачи раствора	37
Общие указания по установке воздушного компрессора.....	20	Подключение воды.....	31
Опасная для здоровья пыль	33	Подключение воды из водного резервуара...	31
Описание модели G 4 X Standard.....	23	Подключение воздушного шланга	38
Описание насоса для поддержания давления PFT (вспомогательное оборудование)	21	Подключение растворного пистолета	38
Описание принципа работы модели G 4 X Standard.....	24	Подключение рукава для подачи раствора ...	37
Опорожнение смесительной башни	50	Подключение электропитания 400 В	30
Откидывание смесительной башни	55	Подтверждение контроля качества	12
Отключение G 4 X	56	После проведения технического обслуживания	62
Отключение воздушного компрессора.....	40	Правила техники безопасности	25
Открытие воздушного крана растворного пистолета	39	Правила техники безопасности при транспортировке	25
Отсоединение водяного шланга	52	Предохранительное устройство	29
Отсоединение рукава подачи раствора.....	51	Предохранительные устройства	
Очистка G 4 X	51	воздушный компрессор	20
Очистка бункера для материала	54	Предохранительный клапан воздушного компрессора	62
Очистка рукава подачи раствора	52	Прерывание работы.....	40
Очистка смесительной башни	53	При длительных перерывах в работе	40
П		Признаки закупоривания рукавов	47
Параметры подключения	9	Принцип работы G 4 X Standard	23
Первый ввод в эксплуатацию, наполнение насоса.....	22	Проверка	7
Переключатель насоса для поддержания давления	16	Проверка консистенции раствора.....	36
Переключатель подающего барабана	16	Проверка оператором	7
		Проверка отдельных соединительных штекеров.....	30
		Проверка поставки	26

P	
Работа с дистанционным управлением.....	41
Работы по техобслуживанию.....	60
Распределительный шкаф, № артикула 00 23 85 17	14
Регулировка уровня воды	32
Режимы эксплуатации	16
Рукава для подачи раствора	37
C	
Сброс давления раствора.....	42
Сертификат соответствия ЕС	6
Система пылеудаления G 4.....	34
Смесительная башня с приводом и насосом.15	
Составные части.....	8
Сохранение инструкции для дальнейшего использования.....	8
Средства индивидуальной защиты монтаж.....	44
эксплуатация	28
Стяжка насоса	55
Сушка водопроводной арматуры продуванием	57
Сфера применения	24
T	
Таблица неисправностей	45
Текучесть / свойства подачи.....	24
Технические характеристики	9
Техническое обслуживание	58
Транспортировка.....	25, 26
У	
Транспортировка отдельных частей	27
Транспортировка при помощи автомобиля малой грузоподъемности.....	27
Y	
Увлажнение зоны смешивания	33
Угроза замерзания.....	56
Удаление соединительного кабеля.....	58
Узлы	14
Упаковка.....	25, 28
Уровень звуковой мощности	11
Условия эксплуатации	9
Устанавливаемое значение для мембранных выключателя воздушного компрессора	62
Устанавливаемое значение для мембранных выключателя по воде	61
Устанавливаемое значение для мембранных выключателя по воздуху.....	62
Установка очистителя смесительной башни..	53
Установка смесительной спирали	54
Установка стопорного рычага	62
Устранение закупоривания рукава	48
Устройство	13
Утилизация	64
Ф	
Фирменная табличка	12
Х	
Хранение.....	25
Э	
Эксплуатация	28

Штукатурная машина G 4 X Standard Обзор - эксплуатация и сервисное обслуживание

Дилер в России WWW.PFT-MASTER.RU тел. 88001007002 Звонки по России бесплатны.

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG

А/я: 60 97343 И phofen

Einersheimer Straße 53 97346 И phofen

Германия

Телефон: +49 9323 31 -760

Факс: +49 9323 31 -770

Горячая линия тех. службы: +49 9323 31-1818

info@pft-iphofen.de

www.pft.eu